

**LAPORAN KEMAJUAN  
PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**PEMETAAN ZONA KERENTANAN LONGSORAN  
DI DAERAH ALIRAN SUNGAI ALO PROVINSI  
GORONTALO**

**TIM PENGUSUL**

**Dr. FITRYANE LIHAWA, M.Si (KETUA)**

NIDN : 0009126902

**INDRIATI MARTHA PATUTI (ANGGOTA)**

NIDN: 0013036904

**NURFAIKA (ANGGOTA)**

NIDN : 0002028302

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**SEPTEMBER 2013**

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Kegiatan** : Pemetaan Zona Kerentanan Longsor di Daerah Aliran Sungai Alo Provinsi Gorontalo

**Peneliti / Pelaksana**  
Nama Lengkap : Dr FITRYANE LIHAWA M.Si  
NIDN : 0009126902  
Jabatan Fungsional :  
Program Studi : Pendidikan Fisika  
Nomor HP : 081340820707  
Surel (e-mail) : fitryane.lihawa@ung.ac.id

**Anggota Peneliti (1)**  
Nama Lengkap : INDRIATI MARTHA PATUTI ST., M.Eng  
NIDN : 0013036904  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

**Anggota Peneliti (2)**  
Nama Lengkap : NURFAIKA S.Si., M.Sc  
NIDN : 0002028302  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

**Institusi Mitra (jika ada)**  
Nama Institusi Mitra :  
Alamat :  
Penanggung Jawab :  
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun  
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 64.500.000,00  
Biaya Keseluruhan : Rp. 64.500.000,00



Gorontalo, 12 - 9 - 2013,  
Ketua Peneliti,

(Dr FITRYANE LIHAWA M.Si)  
NIDN/NIK

## RINGKASAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena bencana longsor yang sering terjadi di DAS Alo Provinsi Gorontalo. Data dari BNPB Tahun 2011 menunjukkan kejadian longsor di Kabupaten Gorontalo yang merupakan bagian dari wilayah DAS Alo telah menghancurkan 31 buah rumah, 190 rumah rusak, dan korban luka-luka sejumlah 628. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan suatu peta yang menggambarkan zona kerentanan longsor di DAS Alo Provinsi Gorontalo. Pada tahun pertama kegiatan penelitian difokuskan pada kajian sebaran aspek keruangan tipe longsor di DAS Alo. Output penelitian tahun pertama adalah Peta Sebaran Longsor Skala 1:50.000 yang dikaji berdasarkan atas karakteristik longsor yang terjadi di DAS Alo. Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam mengkaji sebaran keruangan longsor di DAS Alo adalah pendekatan satuan medan. Klasifikasi satuan medan dilakukan dengan cara interpretasi citra satelit ASTER dan peta-peta tematik yaitu peta tanah, peta geologi, Peta Geomorfologi dan Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000. Dasar pembuatan Peta Zona Kerentanan Longsor adalah Standar Nasional Indonesia SNI Nomor 13-7124-2005.

Tahapan yang telah dicapai dalam kegiatan penelitian tahun pertama ini adalah pengumpulan data primer berupa pengamatan dan pengukuran morfometri longsor untuk menentukan tipe dan sebaran longsor yang terjadi di DAS Alo. Hasil analisis pada empat bulan pertama ini baru meliputi 11 (sebelas) titik kejadian longsor.

Rencana pada tahapan berikutnya adalah melanjutkan analisis terhadap lokasi longsor yang ditemukan pada pengamatan berikutnya.

Kata Kunci: *Peta, Zona Kerentanan, Longsor, DAS Alo.*

## **PRAKATA**

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridho Nyalah maka penelitian pemetaan kerentanan longSORAN di DAS Alo Provinsi Gorontalo telah dapat terlaksana dengan baik. Penelitian ini direncanakan selama 3 (tiga) tahun. Pada tahun pertama hasil yang akan dicapai adalah pembuatan Peta Sebaran LongSORAN di DAS Alo Provinsi Gorontalo. Capai hasil penelitian hingga bulan September adalah 90%. Penelitian pada tahun pertama ini masih akan dilanjutkan hingga bulan Oktober 2013. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan penelitian ini adalah keadaan medan di lokasi penelitian yang cukup berat.

Ucapan terima kasih disampaikan pada berbagai pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian yaitu mahasiswa yang membantu dalam pengumpulan data lapangan, pihak BPDB Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, tim analisis laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik UNG dan laboratorium Geografi FMIPA UNG.

Semoga Allah akan melimpahkan rahmatNya kepada kita sekalian.

**Ketua Peneliti**

**Dr. Fitryane Lihawa, M.Si**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	I
<b>RINGKASAN</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	1
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA</b>	4
2.1    Ekosistem Daerah Aliran Sungai	4
2.2    Konsep Longsoran	5
2.3    Penyebab Longsoran	7
2.4    Faktor Pengontrol	9
2.5    Jenis-jenis Longsoran	9
2.6    Tipe-tipe Longsoran	10
2.7    Upaya-upaya Pencegahan Terjadinya Longsoran	13
<b>BAB III     TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b>	
3.1    Tujuan Penelitian	16
3.2    Manfaat Penelitian	16
<b>BAB IV     METODE PENELITIAN</b>	17
4.1    Pendekatan Studi	17
4.2    Populasi dan Sampel	17
4.3    Bahan dan Alat Penelitian	17
4.4    Data dan Teknik Pengumpulan Data	18
4.5    Tahapan Penelitian	19
4.6    Analisis Data	20
4.6.1    Analisis Data Longsoran	20
4.6.2    Analisis Spasial	21
<b>BAB V      HASIL YANG DICAPAI</b>	25
5.1    Deskripsi Lokasi Penelitian	25
5.1.1    Letak Geografis	25
5.1.2    Iklim	25
5.1.3    Geologi	27
5.1.4    Lereng	28
5.1.5    Tanah	31
5.1.6    Karakteristik Sungai	31
5.1.7    Penggunaan Lahan	33
5.1.8    Vegetasi	34

5.1.9	Kependudukan	35
5.2	Hasil Analisis	37
5.2.1	Batuan	39
5.2.2	Tanah	39
5.2.3	Topografi	49
5.3	Deskripsi Longsor di DAS ALO Provinsi Gorontalo	52

BAB VI RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

7.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 5.1	Data Curah Hujan pada Stasiun BMG Bandara Djalaludin Gorontalo Selang Tahun 2009 s/d Bulan September 2013	
Tabel 5.2	Rata-rata Suhu Bulanan pada Stasiun BMG Bandara Djalaludin Gorontalo Selang Tahun 2009 s/d Bulan September 2013	
Tabel 5.3	Kemiringan lereng DAS Alo Provinsi Gorontalo	
Tabel 5.4	Sungai-sungai yang bermuara ke Sungai Alo	
Tabel 5.5	Jenis penggunaan lahan berdasarkan luas pada DAS Alo	
Tabel 5.6	Jenis vegetasi pada DAS Alo Provinsi Gorontalo	
Tabel 5.7	Jumlah penduduk pada setiap desa Di DAS Alo Pada Tahun 2012	
Tabel 5.8	Hasil Analisis Sifat Fisik Tanah	
Tabel 5.9	Hasil Pengamatan Topografi di Lokasi Kejadian Longsoran	
Tabel 5.10	Analisis Morfometri Longsoran di Daerah Aliran Sungai Alo Provinsi Gorontalo	

## DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
Gambar 2.1	Klasifikasi dan Karakteristik Gerakan Massa	13
Gambar 4.1	Parameter-parameter Morfometri Longsoran	21
Gambar 4.2	Klasifikasi Longsoran	22
Gambar 4.3	Diagram Alir Penelitian	24
Gambar 5.1	Peta Administrasi DAS Alo Provinsi Gorontalo	26
Gambar 5.2	Peta Geologi DAS Alo Provinsi Gorontalo	29
Gambar 5.3	Peta Lereng di DAS Alo Provinsi Gorontalo	32
Gambar 5.4	Peta Penggunaan Lahan di DAS Alo Provinsi Gorontalo	44
Gambar 5.5	Foto Jenis Batuan Sedimen Organik (Gamping Coral) pada Lokasi Sampel 1	48
Gambar 5.6	Foto Batuan Beku pada Lokasi Sampel 2	49
Gambar 5.7	Batuan Beku Basalt di Lokasi Sampel 3	51
Gambar 5.8	Batuan Beku Alterasi di lokasi Sampel 4	52
Gambar 5.9	Sampel Batuan Vulkanik di Lokasi Sampel 5	53
Gambar 5.10	Batuan Sedimen (batu gamping) di Lokasi Sampel 6	54
Gambar 5.11	Batuan Sedimen (Batu Gamping) di Lokasi Sampel 7	54
Gambar 5.12	Batuan Sedimen Organik (Gamping Coral) di Lokasi Sampel 8	55
Gambar 5.13	Batuan Vulkanik pada Lokasi Sampel 9, 10 dan 11	56
Gambar 5.14	Kenampakan Longsoran di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo	63
Gambar 5.15	Kenampakan Longsoran di Desa Buhu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo	63
Gambar 5.16	Kondisi Longsoran di Desa Labanu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo	64
Gambar 5.17	Kondisi Longsoran di Desa Toyidito Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo	64
Gambar 5.18	Kondisi Longsoran di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo	65
Gambar 5.19	Kondisi Longsoran pada Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo	65
Gambar 5.20	Kondisi Longsoran pada Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo	66
Gambar 5.21	<i>Rock Blok Slide</i> di Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo	66
Gambar 5.22	Kondisi Longsoran di Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo	67



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Nomor</b>		<b>Halaman</b>
Lampiran 1	Lembar Observasi Lapangan	71
Lampiran 2	Data Hasil Pengukuran Lapangan	73
Lampiran 3	Hasil Analisis Laboratorium Tanah	75
Lampiran 4	Foto Dokumentasi Lapangan	83

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah ekosistem yang dibatasi oleh igir-igir punggung bukit (*river divide*) dan berfungsi sebagai pengumpul, penyimpan, dan penyalur air, sedimen serta 8ndica-unsur hara dalam 8ndica sungai, dan keluar dari wilayah tersebut melalui satu titik tunggal (*single outlet*). Daratan atau pulau 8ndica seluruhnya terbagi dalam satuan daerah aliran sungai (DAS). Di DAS ada rangkaian proses pengumpulan, penyimpanan, penambatan dan penyaluran air, yang semuanya itu menjadi suatu 8ndica hidrologis dan memiliki peran yang sangat penting dalam pengaturan tata air.

Berdasarkan data Badan Pengelola DAS Bone Bolango Provinsi Gorontalo bahwa di Provinsi Gorontalo terdapat 10 (sepuluh) DAS besar. DAS Limboto adalah satu DAS besar yang ada di Provinsi Gorontalo dan merupakan daerah tangkapan air Danau Limboto. Menurut laporan Badan Pengelola DAS Bone Bolango (2004) masalah yang dihadapi di wilayah DAS Danau Limboto adalah terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam baik hutan, tanah dan air, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya banjir yang hampir setiap tahun melanda wilayah hilir yaitu Kecamatan Tibawa, Kecamatan Limboto Barat, Kecamatan Batudaa, dan Kecamatan Limboto dalam tiga tahun terakhir, serta terjadinya pendangkalan Danau Limboto yang menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat di sekitar Danau Limboto.

DAS Alo merupakan sub DAS yang berada dalam sistem DAS Limboto yang bermuara langsung ke Danau Limboto. Hasil penelitian JICA (2002) menunjukkan bahwa DAS Alo merupakan salah satu DAS penyumbang sedimen terbesar ke Danau Limboto yaitu 0,0342 kg/detik. Berdasarkan data 8ndica terakhir yang dilakukan JICA *Study Team*, volume sedimentasi tahunan diperkirakan sebesar  $5,04 \times 10^6 \text{ m}^3/\text{tahun}$  (atau  $5,500 \text{ m}^3/\text{km}^2/\text{tahun}$ ). Sehingga apabila volume sedimen yang masuk tidak dapat di kendalikan maka

diprediksikan dalam waktu 25 tahun Danau Limboto akan terisi sedimen. Hasil penelitian Lihawa (2009) DAS Alo memiliki sumbangan sedimen terbesar yaitu 947.187,87 ton dan SDR nya mencapai 0,59. Hal ini menunjukkan bahwa 59% sedimen yang tererosi akan masuk ke Danau Limboto. Akibatnya danau ini akan menjadi daratan akibat proses pendangkalan.

Degradasi lahan yang terjadi di DAS Alo disebabkan karena sistem pertanian yang tidak menerapkan teknik-teknik konservasi lahan seperti pembuatan teras dan guludan. Hal tersebut dapat memicu terjadinya bahaya erosi dan longsor. Fenomena longsor di DAS Alo telah sering terjadi pada setiap musim hujan. Data dari BNPB Tahun 2011 menunjukkan kejadian longsor di Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan sebagian dari wilayah DAS Alo telah menghancurkan 31 buah rumah, 190 rumah rusak, dan korban luka-luka sejumlah 628.

Tanah longsor adalah suatu produk dari proses gangguan keseimbangan lereng yang menyebabkan bergerakanya massa tanah dan batuan ke tempat yang lebih rendah. Gerakan massa ini dapat terjadi pada lereng-lereng yang hambat geser tanah atau batuananya lebih kecil dari berat massa tanah atau batuan itu sendiri. Proses tersebut melalui empat tahapan, yaitu pelepasan, pengangkutan atau pergerakan, dan pengendapan. Perbedaan menonjol dari fenomena longsor dan erosi adalah volume tanah yang dipindahkan, waktu yang dibutuhkan, dan kerusakan yang ditimbulkan. Longsor memindahkan massa tanah dengan volume yang besar, adakalanya disertai oleh batuan dan pepohonan, dalam waktu yang relatif singkat, sedangkan erosi tanah adalah memindahkan partikel-partikel tanah dengan volume yang relatif lebih kecil pada setiap kali kejadian dan berlangsung dalam waktu yang relatif lama.

Proses longsor dapat menyebabkan kerusakan tatanan bentang lahan, sumber daya alam dan lingkungan, bahkan dapat menyebabkan terjadinya bencana alam yang merugikan bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu perlu kiranya dilakukan kajian tentang karakteristik longsor yang terjadi di DAS Alo sebagai langkah awal untuk mempelajari faktor utama penyebab longsor di DAS Alo, yang kemudian data tersebut dijadikan dasar dalam pembuatan peta risiko

longsor di DAS Alo. Peta risiko longsor tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan wilayah prioritas pengelolaan bencana longsor di DAS Alo. Produk akhir dari penelitian ini berupa Peta Risiko Bencana Longsor yang dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan lingkungan guna pencegahan bencana longsor di DAS Alo. Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 3 (tiga) tahun. Pada Tahun pertama ini tahapan yang dilakukan adalah mengkaji sebaran keruangan tipe longsor di DAS ALO Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini tahun pertama (Tahun 2013) ini adalah: bagaimanakah sebaran aspek keruangan tipe longsor di DAS Alo Provinsi Gorontalo ?

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Ekosistem Daerah Aliran Sungai**

Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk atas hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Odum, 1993; Asdak, 2002). Tingkatan organisasi antara makhluk hidup dan lingkungannya dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi yang berbeda, terkoordinasi secara baik sehingga masing-masing komponen terjadi hubungan timbal balik.

Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu daerah yang dibatasi oleh pemisah topografi, yang menerima hujan, menampung, menyimpan dan mengalirkan ke sungai seterusnya sampai ke danau atau laut (Seyhan, 1990; Summerfield, 1991; Ritter, *et al.*, 1995; Asdak, 2002; Suripin, 2004). Daerah aliran sungai merupakan suatu ekosistem dimana didalamnya terjadi suatu proses interaksi antara faktor-faktor biotik, abiotik dan manusia. Sebagai suatu ekosistem, maka setiap masukan (*input*) dan proses yang terjadi dapat dievaluasi berdasarkan keluaran (*output*) dari ekosistem tersebut. Karakteristik biofisik DAS sebagai processor dalam merespons curah hujan yang jatuh dalam wilayah DAS tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap besar kecilnya evapotranspirasi, infiltrasi, perkolasi, dan aliran permukaan.

Daerah aliran sungai dibagi menjadi daerah hulu, tengah dan hilir. Daerah hulu merupakan daerah konservasi, mempunyai kerapatan drainase lebih tinggi, merupakan daerah dengan kemiringan lereng lebih besar dari 15%, bukan merupakan daerah banjir, jenis vegetasi umumnya merupakan tegakan hutan. Daerah hilir DAS merupakan daerah pemanfaatan, kerapatan drainase lebih kecil, daerah yang memiliki kemiringan lereng kecil (kurang dari 8%), pada beberapa tempat merupakan daerah banjir (genangan) dan jenis vegetasi didominasi tanaman pertanian. Daerah aliran sungai bagian tengah merupakan transisi dari kedua ciri tersebut (Seyhan, 1990; Asdak, 2002).

Ekosistem DAS hulu memiliki fungsi perlindungan terhadap seluruh bagian DAS, antara lain fungsi perlindungan terhadap tata air dalam ekosistem DAS tersebut. Daerah hulu dan hilir dalam suatu DAS memiliki keterkaitan biofisik melalui daur hidrologi. Oleh karena itu, daerah hulu seringkali menjadi fokus dalam perencanaan pengelolaan DAS.

## **2.2 Konsep Longsor**

Longsor dan erosi adalah proses berpindahnya tanah atau batuan dari satu tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah akibat dorongan air, angin, atau gaya gravitasi. Tanah longsor adalah suatu produk dari proses gangguan keseimbangan lereng yang menyebabkan bergerak massa tanah dan batuan ke tempat yang lebih rendah (Hardiyatmo, 2006; Suratman, 2002). Gerakan massa ini dapat terjadi pada lereng-lereng yang hambat geser tanah atau batumannya lebih kecil dari berat massa tanah atau batuan itu sendiri. Proses tersebut melalui empat tahapan, yaitu pelepasan, pengangkutan atau pergerakan, dan pengendapan. Perbedaan menonjol dari fenomena longsor dan erosi adalah volume tanah yang dipindahkan, waktu yang dibutuhkan, dan kerusakan yang ditimbulkan. Longsor memindahkan massa tanah dengan volume yang besar, adakalanya disertai oleh batuan dan pepohonan, dalam waktu yang singkat, sedangkan erosi tanah adalah memindahkan partikel-partikel tanah dengan volume yang lebih kecil pada setiap kali kejadian dan berlangsung dalam waktu yang lama.

Dibandingkan dengan erosi, kejadian longsor sering memberikan dampak yang bersifat langsung dalam waktu yang singkat dan menjadi bencana. Hal ini dikarenakan proses pelepasan, pengangkutan dan pergerakannya berlangsung dalam waktu yang cepat dengan material yang jauh lebih besar atau lebih banyak jika dibandingkan dengan kejadian erosi. Oleh karena itu pengetahuan, pengenalan dan identifikasi area-area yang berpotensi longsor menjadi sangat penting.

Upaya-upaya antisipasi kejadian longsor dapat dimulai dengan melakukan identifikasi daerah rawan longsor, melakukan pemetaan daerah-daerah rawan

longsor, menyusun rencana tindak penanggulangan longsor dan implementasinya di daerah-daerah rawan longsor. Penanggulangan longsor pada dasarnya adalah pengendalian tata ruang dan penggunaan lahan serta penguatan tebing pada kawasan-kawasan yang rentan terhadap bahaya longsor.

Menurut Suripin (2002) longsor adalah merupakan bentuk erosi dimana panjang kutan atau gerakan massa tanah terjadi pada suatu saat dan volume yang relatif besar. Ditinjau dari segi gerakannya, maka selain erosi longsor massa ada berupa erosi akibat gerakan massa tanah rayapan, (*creep*) runtuh batuan (*Rock fall*) aliran lumpur (*mud flow*). Massa yang bergerak merupakan massa yang besar maka sering kejadian longsor akan membawa korban berupa kerusakan lingkungan yaitu lahan pertanian, pemukiman dan infrastruktur, serta hilangnya nyawa manusia. Proses terjadinya gerakan tanah melibatkan interaksi yang kompleks antara aspek geologi, geomorfologi, hidrologi, curah hujan, dan tata guna lahan.

Menurut Van Zuidam (1983) longsor merupakan indikator umum semua proses dimana masa dari material bumi bergerak oleh gravitasi baik lambat atau cepat dari suatu tempat ke tempat lain. Proses gerakan tanah dipengaruhi oleh faktor/parameter penggunaan lahan, kemiringan lereng, ketebalan lapisan tanah, dan stratigrafi (geologi). Data-data dari setiap parameter tersebut dilakukan suatu analisis dan diberikan pengkelasan sesuai dengan kepekaan untuk terjadinya gerakan tanah.

Menurut Karnawati (2001) longsor dapat di defenisikan sebagai suatu gerakan menuruni lereng massa tanah atau batuan penyusun lereng, akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Longsor merupakan pergerakan masa tanah atau batuan menuruni lereng mengikuti gaya gravitasi akibat terganggunya kestabilan lereng. Apabila masa yang bergerak pada lereng ini di dominasi oleh tanah dan gerakannya melalui suatu bidang pada lereng, baik berupa bidang miring maupun lengkung, maka proses pergerakan tersebut disebut longsor tanah.

Jadi gerakan tanah atau longsor adalah suatu kosekuensi fenomena dinamis alam untuk mencapai kondisi baru akibat gangguan keseimbangan lereng

yang terjadi, baik secara alamiah maupun akibat ulah manusia. Gerakan tanah akan terjadi pada suatu lereng, jika ada keadaan-keadaan keseimbangan yang menyebabkan terjadinya suatu proses mekanis, mengakibatkan sebagian dari lereng tersebut bergerak mengikuti gaya gravitasi, dan selanjutnya setelah terjadi longsor lereng akan seimbang atau stabil kembali.

### 2.3 Penyebab Longsoran

Hardiyatmo (2006) mengemukakan sebab-sebab terjadinya longsoran adalah:

1. Penambahan beban pada lereng. Tambahan beban pada lereng dapat berupa bangunan baru, tambahan beban oleh air yang masuk ke pori-pori tanah maupun yang menggenang di permukaan tanah dan beban dinamis oleh tumbuh-tumbuhan.

Banyak kejadian longsoran diakibatkan atau dipicu oleh penggalian lereng untuk jalan raya, perumahan, praktek pertanian dan galian-galian pertambangan.

Anup *et al.* (2013) mengemukakan bahwa kejadian bencana alam khususnya banjir dan tanah longsor lebih disebabkan oleh praktek pertanian yang kurang tepat, pembangunan perumahan dan gaya hidup.

Longsoran dalam tanah lempung cair sering dipicu erosi tanah oleh aliran air di bagian kaki lereng. Pada kondisi tertentu, penggalian tanah berakibat longsornya lereng galian. Longsoran tersebut disebabkan oleh pekerjaan galian yang mengurangi tekanan sehingga tanah atau batuan mengembang dan kuat gesernya turun (Hardiyatmo, 2006).

2. Penggalian atau pemotongan tanah pada kaki lereng.
3. Penggalian yang mempertajam kemiringan lereng.
4. Perubahan posisi muka air secara cepat pada bendungan, sungai, dan lain-lain.
5. Kenaikan tekanan lateral oleh air (air yang mengisi retakan akan mendorong tanah ke arah lateral)



6. Penurunan tahanan geser tanah pembentuk lereng oleh akibat kenaikan kadar air, kenaikan tekanan air pori, tekanan rembesan oleh genangan air dalam tanah, tanah pada lereng mengandung lempung yang mudah kembang susut dan lain-lain.
7. Getaran atau gempa bumi.

Tun Lie (2006) mengemukakan bahwa Chi Chi gempa yang berkekuatan 7,3 skala Richter di Taiwan mengakibatkan terjadinya longsor pada area yang sangat luas dan membentuk danau yang sangat besar dengan kemampuan menampung air 40 juta m<sup>3</sup>.

Suratman (2002) mengemukakan bahwa sebaran longsoran bervariasi tipe dan intensitasnya tergantung pada faktor kemiringan lereng, tebal lapukan, kemiringan perlapisan batuan, solum tanah, penggunaan lahan, kepadatan aliran dan intensitas hujan. Longsoran tipe jatuhan, longsoran dan aliran debris tanah dominan dijumpai pada zona *erogully-slide* aktif yang terdapat pada Pegunungan Struktural-Denudasional Latosol Oksik dan Lereng Bukit Koluvial Mediteran Kromik. Kemiringan lereng dan curah hujan merupakan 15ndica dominan yang mempengaruhi perkembangan erosi parit tipe *digitate* yang berasosiasi dengan longsoran.

Longsoran dan erosi merupakan satu kejadian yang tidak dapat dipandang secara terpisah. Perkembangan erosi mulai dari erosi lembar, erosi alur, erosi parit akan dapat mengakibatkan terjadinya longsoran. Lihawa (2010) dalam hasil penelitian di DAS Alo-Pohu menemukan bahwa tingkat perkembangan erosi yang paling cepat terjadi pada lahan kirits dan lereng-lereng agak terjal hingga curam. Tingkat erosi tinggi terjadi pada lahan-lahan pertanian jagung dengan kemiringan lereng besar 15%. Asdak (2006) yaitu aliran permukaan dan erosi permukaan meningkat dengan adanya pengurangan tanaman pada masing-masing plot percobaan. Penilitan ini menunjukkan bahwa struktur tanaman penutup lahan merupakan faktor penting yang mempengaruhi besarnya erosi permukaan

## **2.6 Faktor Pengontrol**

Secara umum 16ndica pengontrol terjadinya longsor pada suatu lereng di kelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor enternal terdiri dari kondisi geologi, batuan dan tanah penyusun lereng, kemiringan lereng (geomorfologi lereng), hidrologi dan struktur geologi. Sedangkan 16ndica eksternal yang disebut juga sebagai 16ndica pemicu yaitu curah hujan, vegetasi penutup, penggunaan lahan pada lereng, dan getaran gempa.

Potensi terjadinya gerakan tanah pada lereng tergantung pada kondisi tanah dan batuan penyusunnya, dimana salah satu proses geologi yang menjadi penyebab utama terjadinya gerakan tanah adalah pelapukan batuan. Proses pelapukan batuan yang sangat intensif banyak dijumpai dengan negara yang memiliki iklim tropis seperti Indonesia. Tingginya curah hujan dan penyiraman matahari menjadikan tinggi pula proses pelapukan batuan, batuan yang banyak mengalami pelapukan akan menyebabkan berkurangnya kekuatan batuan yang pada akhirnya membentuk lapisan batuan lemah dan tanah residu yang tebal. Apabila hal initerjadi pada daerah lereng, maka lereng akan menjadi kritis. Faktor geologi lainnya yang menjadi pemicu terjadinya gerakan tanah adalah aktivitas tektonik dan fulkanik, 16ndica geologi ini dapat di analisis melalui variabel tekstur tanah, dan jenis batuan. Tekstur tanah dan jenis batuan merupakan salah satu penyebab terjadinya gerakan tanah yang diukur berdasarkan sifat tanah dan kondisi fisik batuan (Hardiyatmo, 2006; Suratman, 2002; Lihawa, 2010).

## **2.6 Jenis Jenis Longsoran**

### ➤ Longsoran Translasi

Longsoran translasi adalah Bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai.

### ➤ Longsoran Rotasi

Longsoran rotasi adalah Bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung.

### ➤ Pergerakan Blok

Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translasi blok batu.

➤ Runtuhan Batu

Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga menggantung, terutama di daerah pantai. Batu-batu besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah

➤ Rayapan Tanah

Rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini 17ndica tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup lama, longsor jenis rayapan ini 17ndi menyebab-kan tiang-tiang telepon, pohon, atau rumah miring ke bawah.

➤ Aliran Bahan Rombakan

Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume dan tekanan air, dan jenis materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Di beberapa tempat bisa sampai ribuan meter, seperti di daerah aliran sungai di sekitar gunung api. Aliran tanah ini dapat menelan korban cukup banyak.

## 2.6 Tipe Tipe Longsoran

Aktivitas dan tipe-tipe gerakan massa tanah atau batuan dipengaruhi oleh faktor topografi, litologi, stratigrafi, struktur geologi, iklim, organik dan aktivitas manusia (Sutikno, 1994).

Secara umum longsoran dikelompokkan menjadi 5 tipe longsoran yaitu:

➤ Jatuhan

Jatuhan adalah gerak bebas material yang berasal dari lereng curam seperti bukit. Tipe ini memiliki asal kata “jatuh”, yang membedakan dengan tipe lain adalah keadaan dimana material jatuh bebas dari lereng mengalami tumbukan berulang dengan lereng yang berada dibawahnya dengan kecepatan tinggi. Lebih

mudahnya adalah adanya sebuah pecahan batuan yang jatuh dari sebuah lereng yang menggelinding dan menerjang serta merusakkan apa saja yang dilewatinya.

Diantara tipe jatuhnya ini adalah dimana bukit curam tersusun oleh batuan bersipat getas yang mengalami erosi gelombang laut pada bagian bawahnya yang menyebabkan terjadinya jatuhnya. Perhatikan retakan pada permukaan atasnya yang merupakan gejala sebelum terjadi jatuhnya. Jatuhnya yang gerakannya sangat cepat secara bebas, meloncat dan menggelinding. Materi yang bergerak pada umumnya adalah batuan, fragmen dan bongkahan tanah.

➤ Rubuhan

Rubuhan adalah gerak rotasi ke depan dari massa batuan, runtuhnya atau tanah dengan sumbu yang berhimpit pada lereng bukit. Rubuhan merupakan gabungan dari gerak jatuhnya dengan gelinciran tetapi bergerak tanpa adanya tumbukan.

Gerakan ini terjadi akibat tekanan interaksi antar blok kolom. Blok-blok tersebut terjadi akibat adanya bidang perlapisan ireguler, belahan, kekar atau retakan tension dengan arah jurus relatif sejajar dengan arah jurus lereng. Rubuhan mungkin hanya terdiri dari satu fragmen dengan volume  $1 \text{ m}^3$  hingga  $109 \text{ m}^3$ . Perubahan umumnya terjadi di batuan schist dan gamping tetapi juga terdapat pada batuan sedimen tipis dan juga batuan beku dengan kekar kolom. Retakan pada batu gamping yang sejajar dengan jurus kemiringan lereng menyebabkan terjadinya rubuhan ini.

➤ Longsoran Gelinciran

Longsoran gelinciran merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia dan intensif terjadi pada musim penghujan. Longsoran gelinciran ini dikenali dengan adanya retakan di permukaan. Pergerakan ini dikenali dengan bentuk permukaan berupa lingkaran atau bentuk sendok. Setelah terjadi kerusakan massa dengan adanya gawir longsoran di permukaan pada bagian mahkota longsoran, longsoran gelincir ini mulai bergerak dan akan membagi dalam beberapa blok yang terpisahkan oleh retakan. Pada daerah kepala blok ini akan menggelincir ke bawah dan membentuk daerah datar. Bagian paling bawah akan bergerak muncul ke atas membentuk lidah di permukaan.


Gelinciran ini dapat terjadi dengan kecepatan beberapa centimeter per tahun hingga beberapa meter per bulan bahkan dapat terjadi tiga meter dalam satu detik. Rayapan tanah merupakan indikator adanya pergerakan longsoran gelinciran yang ditunjukkan dengan keadaan vegetasi yang membengkok. Daerah seperti ini semestinya tidak diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman penduduk.

➤ Sebaran Lateral

Sebaran lateral adalah perluasan lateral dari batuan kohesif atau masa tanah akibat deformasi massa yang dikontrol bagian dasar yang bersifat plastis. Sebaran ini adalah hasil dari deformasi plastis yang dalam massa batuan yang menyebabkan perluasan di permukaan. Gerakan ini disebabkan oleh tekanan gravitasi. Berbeda antara batuan dan tanah adalah dampak dan periode waktu. Umumnya morfologi sebaran lateral ini dicirikan dengan adanya pari-parit yang memisahkan massa batuan tersebut.

➤ Aliran

Aliran dalam gerakan permukaan adalah berpindahnya partikel yang bergerak dalam pergerakan massa. Material tersebut mungkin merupakan batuan dengan retakan yang banyak dan menghasilkan runtuhannya yang tertanam dalam matrik atau materi yang berukuran halus. Longsoran ini terjadi pada tanah atau pasir yang memiliki kandungan air yang besar. Longsoran ini terjadi terus-menerus seperti air yang mengalir dalam jumlah besar dengan densitas cairan yang besar pula. Densitas yang tinggi inilah yang sangat berbahaya, karena dapat mengapungkan batu-batu besar dan tentunya bangunan beton yang dilewatinya. Aliran lahar merupakan contoh pada tipe ini. Longsoran ini jarang terjadi, tetapi jika terjadi hal ini akan sangat merusakkan.

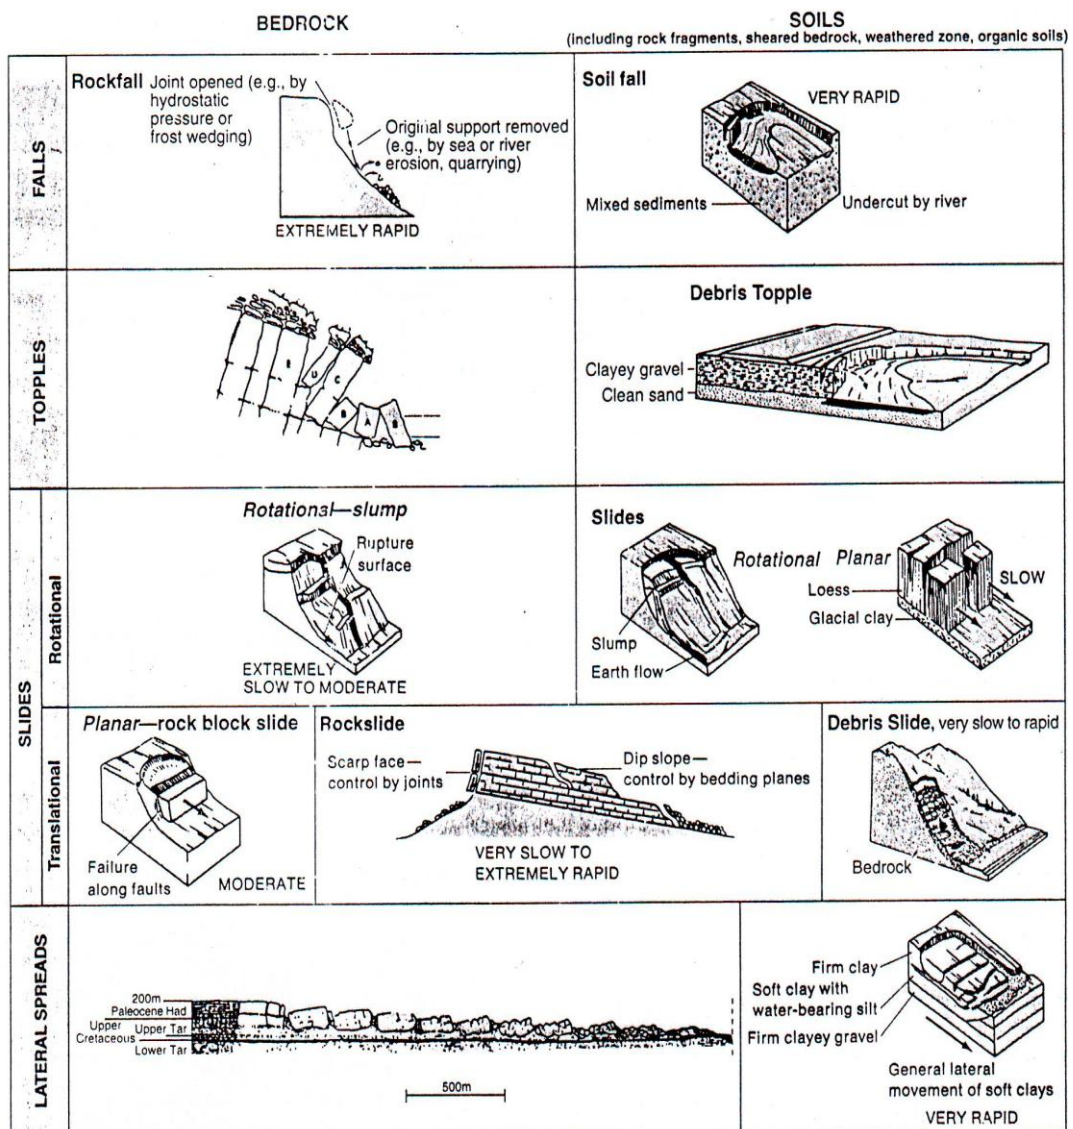

Gambar 2.1 Klasifikasi dan Karakteristik Gerakan Massa  
(Sumber: Varnes, 1978 dalam Summerfield, 1991)

## 2.7 Upaya-Upaya Pencegahan Terjadinya Longsor

Dalam rangka pencegahan bencana longsor, upaya-upaya yang harus mendapat perhatian dalam tahap pengendalian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

- Penetapan dan penerapan peraturan zona (*zoning regulation*)
  - Sebagaimana telah disampaikan peraturan zona adalah ketentuan yang memuat hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemanfaatan

ruang pada setiap peruntukan (guna lahan) yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Untuk kawasan rawan bencana longsor, peraturan zonasi hendaknya memuat berbagai ketentuan yang dimaksudkan untuk mengurangi potensi kejadian longsor yang juga merupakan pedoman dalam mewujudkan baku mutu lingkungan. Beberapa ketentuan yang hendaknya diatur dalam peraturan zona antara lain adalah:

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang rendah sehingga dapat diwujudkan ruang terbuka hijau yang memadai;
- Kewajiban untuk mengembangkan vegetasi dengan perakaran yang kuat dan tajuk yang rimbun sebagai kontrol terhadap faktor-faktor penyebab bencana longsor;
- Kewajiban untuk mengembangkan sistem drainase untuk mengurangi tingkat kejenuhan air dalam tanah;
- Kewajiban untuk membangun struktur (bangunan) yang berfungsi untuk menahan gerakan tanah (*retaining wall*).
- Kewajiban untuk mengembangkan piranti pemantauan gerakan tanah.
- Penerbitan izin pemanfaatan ruang secara selektif
  - Mekanisme perizinan pada kawasan rawan bencana longsor harus dilaksanakan secara hati-hati, mengingat tidak semua kegiatan pemanfaatan ruang dapat dikembangkan di kawasan rawan bencana longsor. Sementara itu, kegiatan yang dimungkinkan untuk dikembangkan pun harus dikelola dengan pola pengelolaan yang tepat agar tidak meningkatkan potensi bencana longsor.
- Pengenaan sanksi secara tegas dan konsisten terhadap pelanggaran pemanfaatan *ruang*.
  - Pelanggaran pemanfaatan ruang pada umumnya terjadi dalam intensitas yang rendah, dalam arti hanya dilakukan oleh satu orang dan mencakup luasan yang sempit. Sekilas, pelanggaran ini tidak berdampak terhadap lingkungan sehingga sebagian pihak menganggap tidak perlu dilakukan penertiban. Namun harus disadari, tidak adanya tindakan pengenaan

sanksi akan menjadi preseden dan memicu terjadinya pelanggaran serupa.

- Untuk kawasan rawan bencana longsor, ketidak-tegasan dan inkonsistensi pengenaan sanksi akan semakin meningkatkan potensi kejadian bencana longsor. Oleh karena itu, pemerintah selaku pihak yang berwenang untuk melakukan penertiban dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang harus dapat bersikap lebih tegas dan tidak memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang secara nyata telah melanggar ketentuan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan.

- Penerapan mekanisme insentif dan disinsentif untuk meningkatkan perlindungan terhadap kawasan rawan bencana longsor.

Mekanisme insentif dan disinsentif dimaksudkan untuk mendorong pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mengurangi atau mencegah timbulnya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Mekanisme ini dipandang sangat relevan untuk diterapkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kawasan rawan bencana longsor, misalnya:

- pembatasan pengembangan prasarana dan sarana umum di kawasan rawan bencana longsor;
- pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang dikembangkan di kawasan rawan bencana longsor;
- pengenaan kewajiban kepada pemanfaat ruang di kawasan rawan bencana longsor untuk terlebih dahulu meningkatkan kontrol terhadap faktor penyebab longsor (penghijauan, pembangunan *retaining wall*, dsb.) dalam cakupan yang lebih luas daripada lahan yang dikuasai.



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian tahun pertama ini adalah mengkaji sebaran aspek keruangan tipe longsor di DAS Alo Provinsi Gorontalo dan menyajikannya dalam bentuk Peta Sebaran Longsor Skala 1 : 50.000.

#### **3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah dapat ditinjau dari sisi ilmu pengetahuan dan dari sisi kebijakan praktis dalam mencegah bencana longsor.

- **Dari sisi ilmu pengetahuan**

Penelitian ini merupakan pengembangan suatu model penelitian proses geomorfologi yang menerapkan satuan medan sebagai pendekatan studinya dan dari metodologi, penelitian ini menerapkan teknik sistem informasi geografi dan penginderaan jauh untuk studi sebaran longsor. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan tipe-tipe longsor yang terjadi di DAS Alo Provinsi Gorontalo berdasarkan morfometri longsor dan faktor medan yang menjadi penyebab terjadinya longsor.

Dengan mengetahui dan memahami tipe longsor berdasarkan karakteristik medan, maka dapat dilakukan prediksi wilayah-wilayah yang berpotensi untuk terjadinya longsor.

- **Dari sisi kebijakan praktis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan perencanaan dalam pengelolaan bahaya longsor.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **4.1 Pendekatan Studi**

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam mengkaji sebaran keruangan longoran di DAS Alo Provinsi Gorontalo adalah pendekatan satuan medan. Klasifikasi satuan medan dilakukan dengan cara interpretasi citra satelit ASTER dan peta-peta tematik yaitu peta tanah, peta geologi, Peta Geomorfologi dan Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000.

Karakteristik medan merupakan data utama dalam kajian keruangan tentang longoran. Dalam identifikasi dan deliniasi satuan medan dipakai sistem kategori dengan mengkaji sistem medan dan satuan medan. Dasar klasifikasi medan yang digunakan adalah genesis, relief dakhil dan tanah. Dengan menerapkan ketiga kriteria tersebut dapatlah dilakukan identifikasi dan deliniasi satuan medan sebagai langkah penting dalam pemetaan satuan medan melalui interpretasi citra satelit.

#### **4.2 Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah meliputi seluruh wilayah DAS Alo Provinsi Gorontalo dengan luas 7.588 Ha. Dalam pengkajian sebaran longoran tahun pertama, dilakukan pengamatan dan pengukuran titik-titik longoran yang terjadi pada seluruh wilayah DAS Alo yaitu sejumlah 14 (empat belas) titik kejadian longoran. Pada setiap titik longoran dilakukan pengukuran dan pengamatan karakteristik medan dan dilakukan pengambilan contoh tanah dan batuan untuk dianalisis di laboratorium.

#### **4.3 Bahan dan Alat penelitian**

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Citra satelit untuk menginterpretasi satuan medan dan longoran.
- Peta Rupa Bumi Tahun 1:50.000

- Peta Satuan Lahan Skala 1:50.000 Tahun 2009
- Peta Penggunaan Lahan Skala 1:50.000 Tahun 2009
- Peta Tanah Skala 1:50.000 Tahun 2009
- Peta Geologi Skala 1:50.000 Tahun 2009

Alat yang digunakan adalah:

- *Stereoskop* cermin untuk interpretasi satuan medan dan karakteristiknya, klasifikasi dan pemetaan medan.
- *Soil sampling tools* untuk pengukuran dan pengamatan tanah, batuan, morfologi dan proses geomorfologi.
- *Soils test kit* untuk penyelidikan sifat tanah dilapangan.
- Set alat ukur longsor untuk mengukur morfometri dan morfologi longsor secara langsung di lapangan.
- Perangkat lunak *Arc View* untuk pengolahan data Sistem Informasi Geografi.
- *Chek list*, kuesioner dan panduan observasi untuk pengumpulan data fisik.

#### **4.4 Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Data-data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Data sistem medan dikumpulkan melalui interpretasi citra satelit/foto udara dan pengecekan lapangan dengan menggunakan kompas dan *abney level*.
- Data kemiringan lereng diperoleh melalui interpretasi peta rupa bumi dan dilakukan pengecekan lapangan dengan melakukan pengukuran menggunakan kompas geologi.
- Data batuan dan struktur diperoleh melalui interpretasi peta geologi.
- Data tanah diperoleh melalui pengambilan sampel tanah dan dianalisis di laboratorium.
- Data longsor diperoleh melalui observasi langsung dan dilakukan pengukuran lapangan morfometri longsor dengan menggunakan meteran.
- Data penutup lahan diperoleh melalui interpretasi citra dan peta penggunaan lahan dan dilakukan pengecekan lapangan.

- Data curah hujan diperoleh melalui pengukuran dilapangan dengan menggunakan alat penakar curah hujan.

#### **4.5 Tahapan Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan secara sistematis berdasarkan tata cara survei medan yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan penelitian sebagai berikut:

**a. Tahapan Persiapan**

- Studi literatur yang terkait dengan objek penelitian.
- Pengumpulan bahan penelitian
- Pengorganisasian dalam penelitian
- Interpretasi citra satelit
- Pembuatan peta dasar
- Penentuan rancangan sampel penelitian
- Orientasi lapangan

**b. Tahapan kerja lapangan**

- Pengecekan hasil interpretasi citra satelit
- Pengumpulan data sekunder
- Pengukuran dan pengamatan karakteristik medan (batuan, tanah, penggunaan lahan, vegetasi)
- Pengukuran kenampakan longsoran pada setiap titik sampel
- Pengambilan sampel tanah dan batuan untuk dianalisis dilaboratorium
- Wawancara dengan penduduk sebagai data pendukung sosial ekonomi

**c. Tahap penyelesaian**

- Penyempurnaan peta satuan medan hasil uji lapangan
- Pengolahan data spasial dengan *Arc View*
- Analisis data fisik karakteristik medan
- Analisis data hasil laboratorium
- Penyusunan laporan

## 4.6 Analisis Data

### 4.6.1 Analisis data longsor


Analisis data morfometri longsor digunakan rumus sebagai berikut :


- Indeks klasifikasi  $D/L \times 100\%$
- Indeks penipisan  $Lm/Lc$
- Indeks pelebaran  $Wx/Wc$
- Indeks perpindahan  $Lr/Lc$
- Indeks aliran  $(Wx/Wc - 1) \cdot Lm/Lc \times 100\%$

Keterangan :


- D = kedalaman longsor
- L = panjang longsor
- Lm = panjang material yang menjadi longsor
- Lc = panjang bagian cekung
- Wx = lebar bagian cembung
- Wc = lebar bagian cekung
- Lr = panjang permukaan rupture

Dalam mengkaji tipe longsor dapat dikaji dengan memasukan data morfometri longsor ke dalam diagram seperti Gambar 4.1.

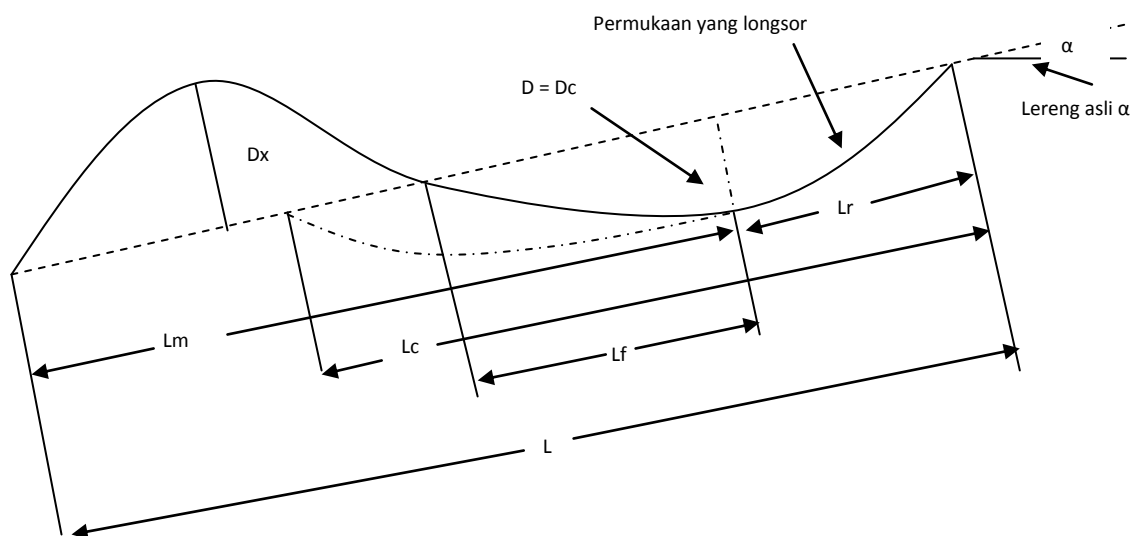

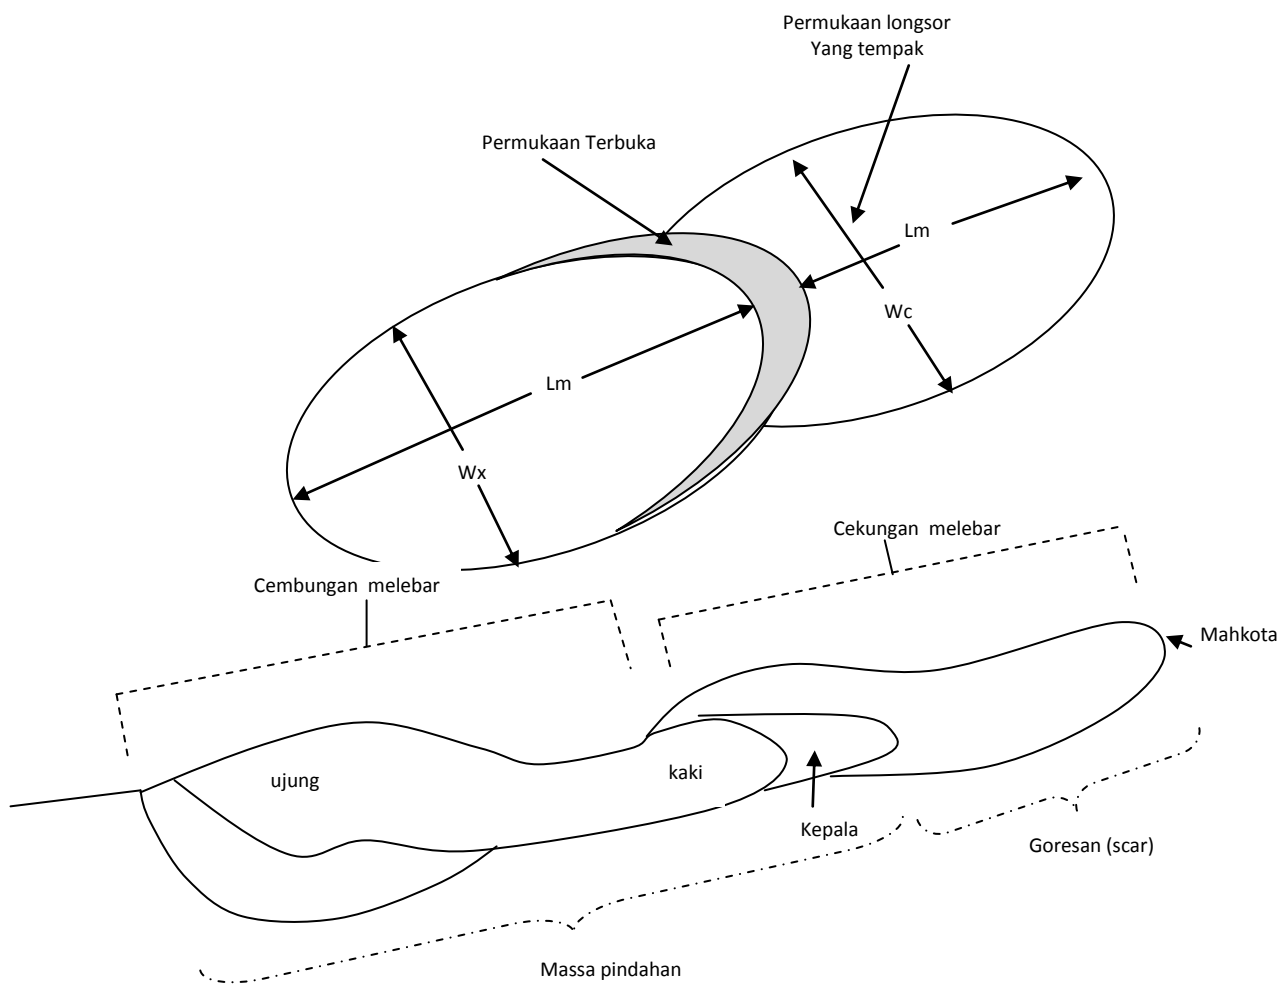

Gambar 4.1 Parameter-parameter Morfometri Longsoran

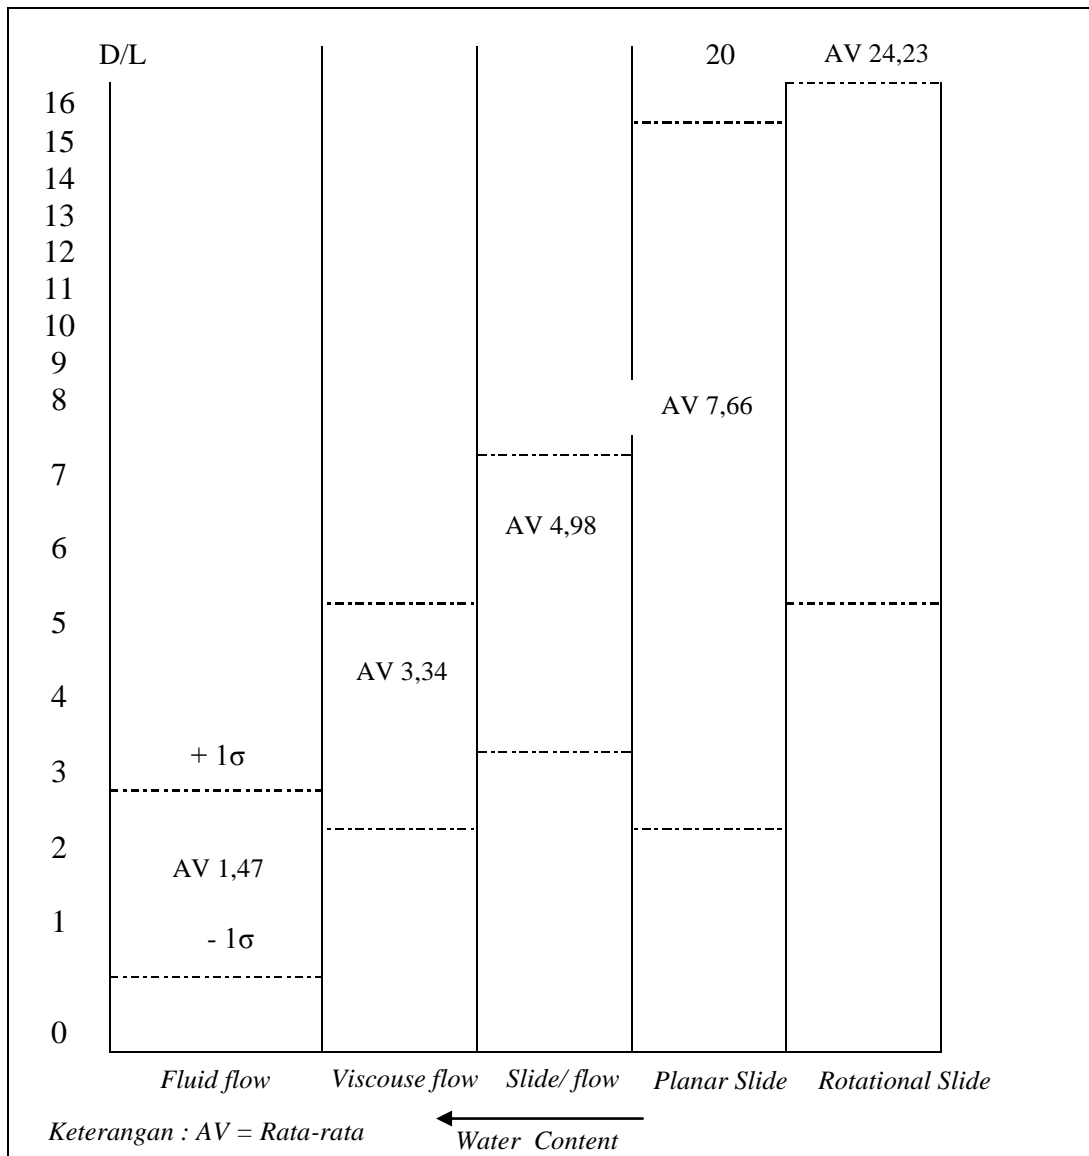

Gambar 4.2 Klasifikasi Longsoran  
(Sumber: Worosuprodjo, 2002)


#### 4.6.2 Analisis Spasial

Analisis spasial dilakukan untuk mengetahui sifat keruangan mengenai intensitas dan sebaran longsoran, tingkat kerentanan longsoran dan wilayah konservasi. Tahap pertama yang dilakukan pada tahun pertama adalah pemetaan sebaran longsoran yang terjadi di seluruh DAS Alo Provinsi Gorontalo. Analisis spasial yang dilakukan tahun pertama ini adalah membuat peta dasar atau peta lokasi penelitian berdasarkan atas Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000.

Melakukan plot/digitasi titik koordinat kejadian longsor pada peta lokasi penelitian. Pada tahun pertama sudah dilakukan teknik overlay peta tematik (peta lereng, peta litologi, peta tanah, peta penggunaan lahan, peta satuan medan dan longsor) sebagai dasar penentuan satuan medan dan penetapan lokasi sampel untuk kajian tahun ketiga.

Diagram alir penelitian ditunjukkan pada Gambar 4.3.



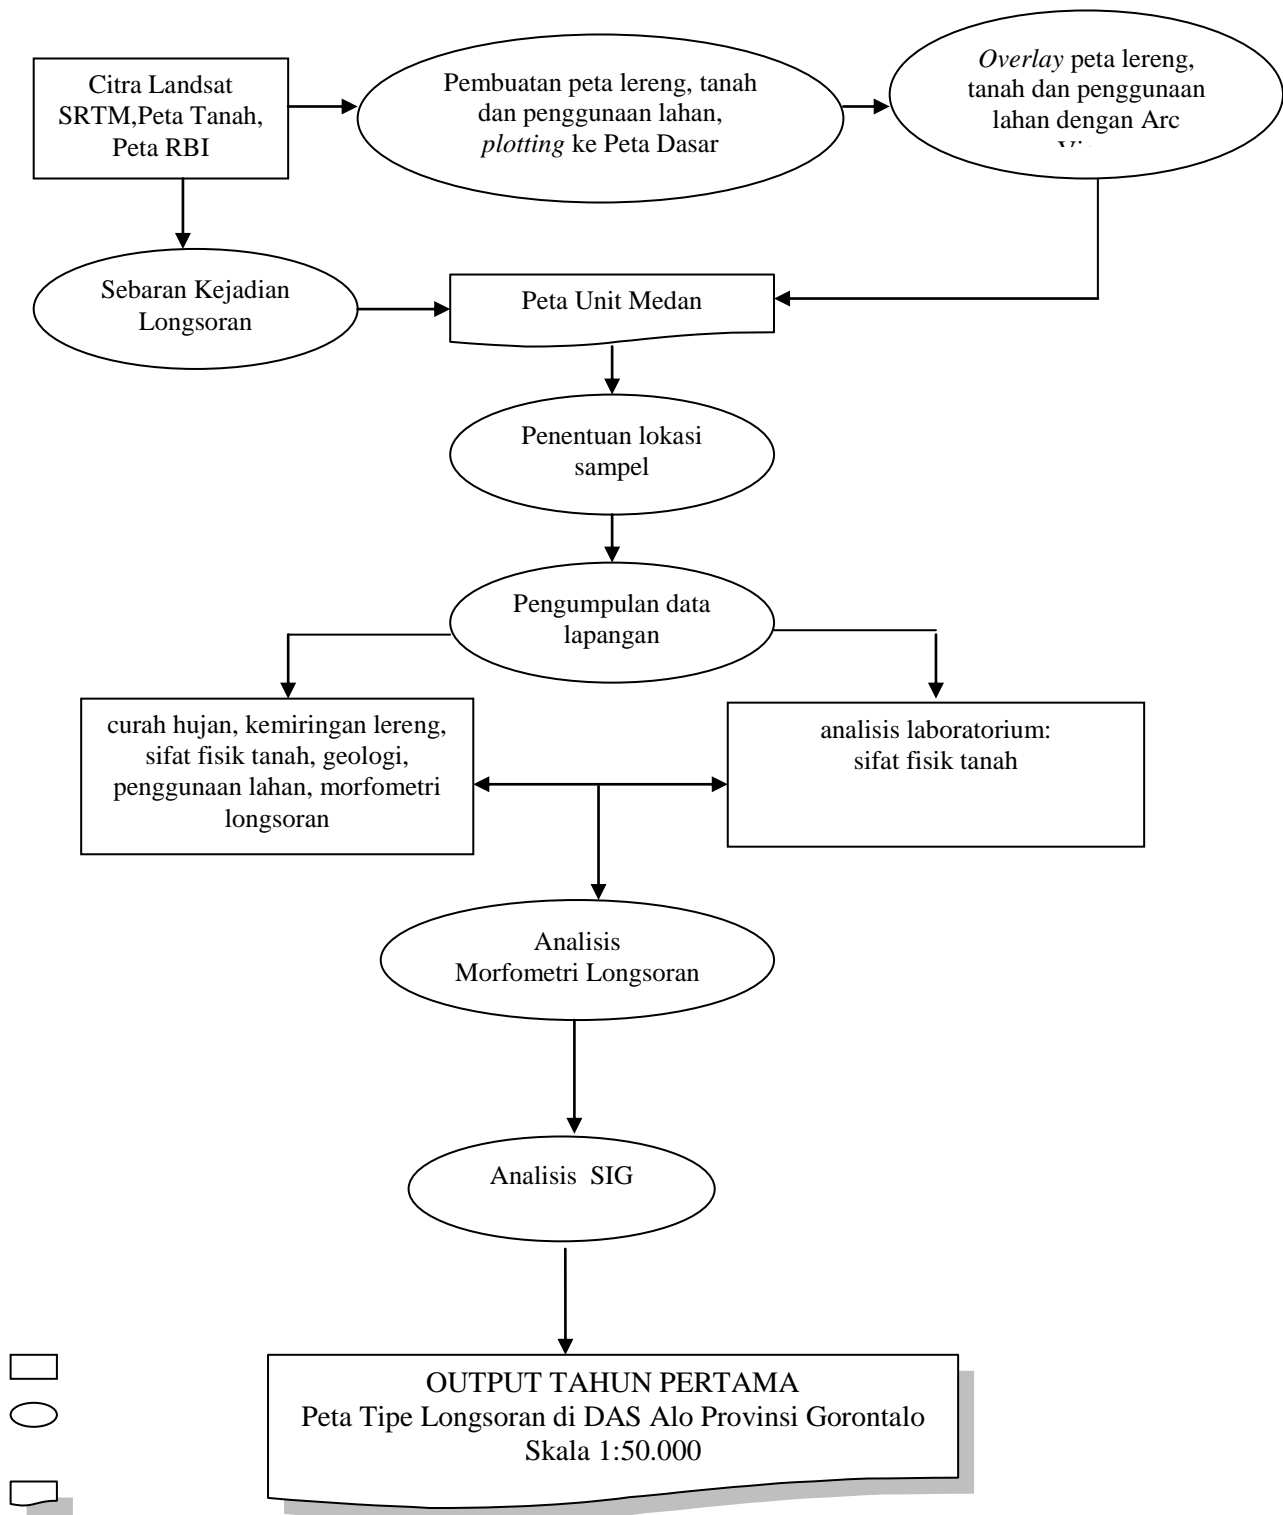

Gambar 4.3 Diagram Alir Penelitian

## **BAB V**

### **HASIL YANG DICAPAI**

Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi lokasi penelitian, data-data hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, hasil analisis deskriptif dan interpretasi dari hasil penelitian tersebut.


#### **5.1 Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **5.1.1 Letak Geografis**

Lokasi penelitian adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Alo yang terletak di Provinsi Gorontalo. DAS Alo memiliki luas 11.867,300 ha yang terletak pada N 00<sup>0</sup> 44' 52,715" dan E 122<sup>0</sup> 49' 33,206" LU s/d N 0<sup>0</sup> 39' 59,192" dan E 122<sup>0</sup> 49' 12,778" LS . Batas DAS Alo adalah sebagai berikut.

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Boliohuto Kabupaten Gorontalo
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo.

Lokasi daerah penelitian dan wilayah administrasi yang tercakup dapat dilihat pada Gambar 5.1

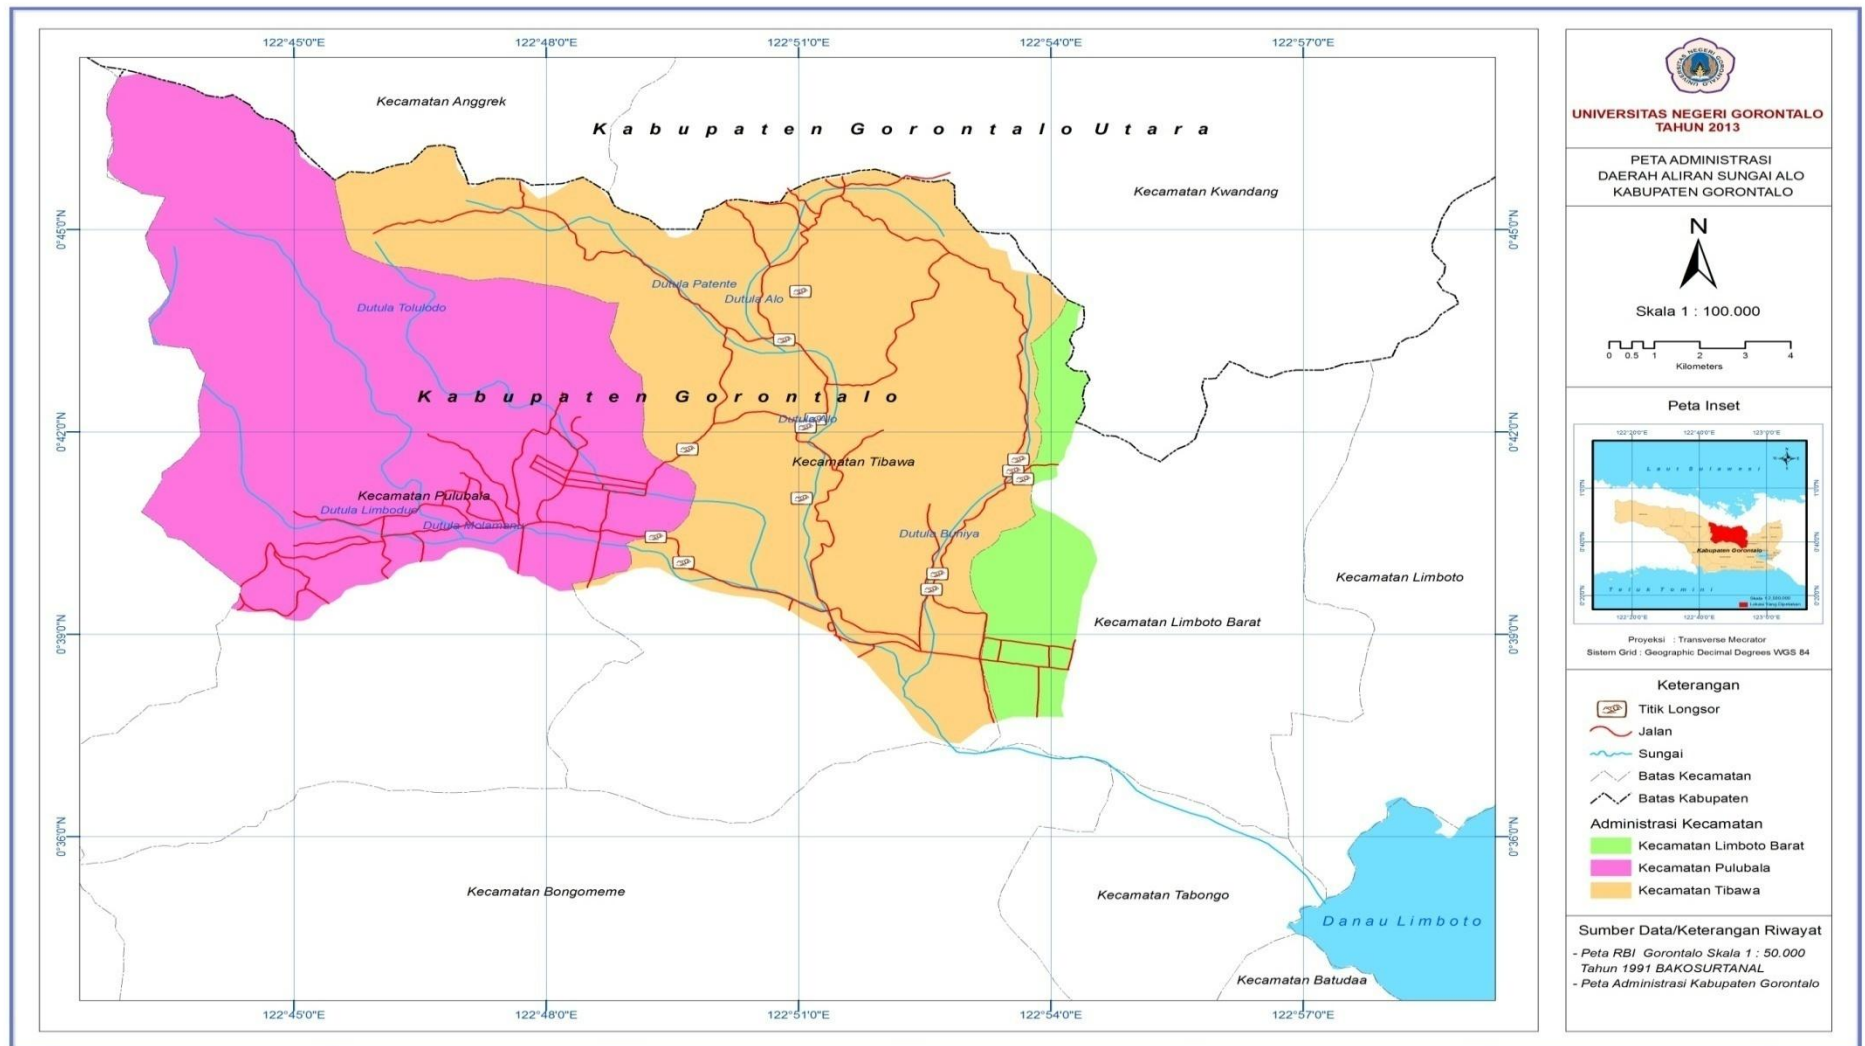

Gambar 5.1 Peta Administrasi DAS Alo Provinsi Gorontalo

### 5.1.2 Iklim

Iklim merupakan parameter yang bersifat aktif dan dinamis dalam proses pelapukan dan longsor. Proses pelapukan fisik, kimia dan biologi dipengaruhi oleh kondisi iklim yaitu suhu dan curah hujan. Uraian kondisi curah hujan dan suhu di lokasi penelitian diuraikan sebagai berikut.

#### a. Curah hujan

Pada daerah tropis, unsur cuaca yang sangat berpengaruh terhadap proses longsor adalah curah hujan. Hujan berperan dalam proses longsor melalui tenaga penguapan dari pukulan butir-butir hujan pada permukaan tanah dan selanjutnya merupakan tenaga pengangkut material tanah longsor. Data curah hujan yang digunakan untuk menentukan tipe iklim diambil dari 2 (dua) stasiun curah hujan yang ada di lokasi penelitian maupun di sekitar lokasi penelitian yaitu Stasiun Meteorologi Bandara Djalaluddin Gorontalo, Stasiun ARR Alo. Data curah hujan dan hari hujan pada lokasi penelitian diperoleh melalui pengukuran curah hujan yang ada di lokasi penelitian yaitu pada Stasiun Badan Meteorologi dan Geofisika Bandara Djalaludin Gorontalo dan Stasiun Curah Hujan Alo. Data curah hujan selang Tahun 2009 s/d Tahun 2013 ditunjukkan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1 Data Curah Hujan pada Stasiun BMG Bandara Djalaludin Gorontalo Selang Tahun 2009 s/d Bulan September 2013

Bulan	Curah Hujan (mm)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Januari	148	10	59	90	144
Februari	147	45	322	129	150
Maret	169	38	302	76	110
April	137	153	113	244	187
Mei	228	378	116	262	257
Juni	101	263	205	118	99
Juli	45	172	27	221	244
Agustus	10	277	7	107	160
September	29	302	44	45	*
Oktober	34	250	182	147	*
November	142	84	91	403	*
Desember	55	250	186	152	*

Sumber: BMG Bandara Djalaludin Gorontalo.

Keterangan: \*) Belum ada data

## b. Suhu

Suhu rata-rata di DAS Alo Provinsi Gorontalo berkisar  $26^{\circ}\text{C}$  –  $28^{\circ}\text{C}$ . Suhu udara maksimum rata-rata tahunan di lokasi penelitian berkisar  $32^{\circ}\text{C}$  , sedangkan suhu udara minimum rata-rata tahunan berkisar  $23^{\circ}\text{C}$ . Keadaan suhu udara rata-rata selama lima tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel 5.2

Tabel 5.2 Rata-rata Suhu Bulanan pada Stasiun BMG Bandara Djalaludin Gorontalo Selang Tahun 2009 s/d Bulan September 2013

Bulan	Suhu				
	2009	2010	2011	2012	2013
Januari	26,8	27,2	26,6	26,8	
Februari	27,0	24,4	26,5	27,0	
Maret	27,0	27,9	26,3	28,2	
April	27,0	27,8	26,3	27,0	
Mei	27,6	28,0	27,4	27,6	
Juni	27,1	27,0	26,0	27,1	
Juli	26,9	26,7	27,0	26,5	
Agustus	27,4	26,9	27,4	27,0	
September	27,6	26,9	27,5	27,6	
Oktober	27,8	27,1	27,4	27,8	
November	27,5	27,3	26,7	26,8	
Desember	27,4	26,8	27,1	26,4	

Sumber: BMG Bandara Djalaludin Gorontalo, 2009 - 2013.

### 5.1.3 Geologi

Salah satu aspek geologi yang berperan terhadap proses geomorfik adalah litologi. Litologi (batuan) menjadi dasar untuk memperoleh informasi dan karakteristik tanah dan hidrologi, seperti pola aliran sungai dan kerapatan aliran. Oleh sebab itu bahasan geologi pada bagian dibatasi pada keadaan litologi pada lokasi penelitian. Deskripsi formasi batuan penyusun pada DAS Alo didasarkan pada Peta Geologi Tahun 1993 Skala 1:250.000 Lembar Tilamuta (S.Bachri, dkk. 1993). DAS Alo tersusun atas batuan yang berumur Tersier dan Kuartar. Formasi batuan penyusun pada DAS Alo diuraikan sebagai berikut.

#### a) Diorit Bone (Tmb)

Diorit Bone dapat dijumpai di sub DAS Molamahu dan sub DAS Alo yang tersusun atas diorit, diorit kuarsa, granodiorit. Umur satuan ini sekitar Miosen Akhir.

b) Batuan Gunungapi Bilungala (Tmbv)

Terdiri dari breksi, tuf dan lava bersusunan andesit, dasit dan riolit. Tebal satuan diperkirakan lebih dari 1000 m, sedang umurnya adalah Miosen Bawah- Miosen Akhir. Dapat dijumpai di sub DAS Alo.

c) Formasi Dolokapa (Tmd)

Formasi Dolokapa tersusun atas batulanau, batulumpur, konglomerat, tuf, tuflapili, aglomerat, breksi gunungapi, lava andesit sampai basal.


d) Batuan Gunungapi Pinogu (TQpv)

Batuan gunungapi Pinogu berumur Tersier, tersusun atas aglomerat, tuf, lava andesit-basal. Umur geologinya adalah Pliosen.

e) Batu Gamping Terumbu (Ql)

Sebagian DAS Alo tersusun atas batu gamping terumbu berumur Kuartar yang terdiri dari batu gamping koral. Umur geologinya adalah Holosen.

Peta Formasi Geologi DAS Alo ditunjukkan pada Gambar 5.2

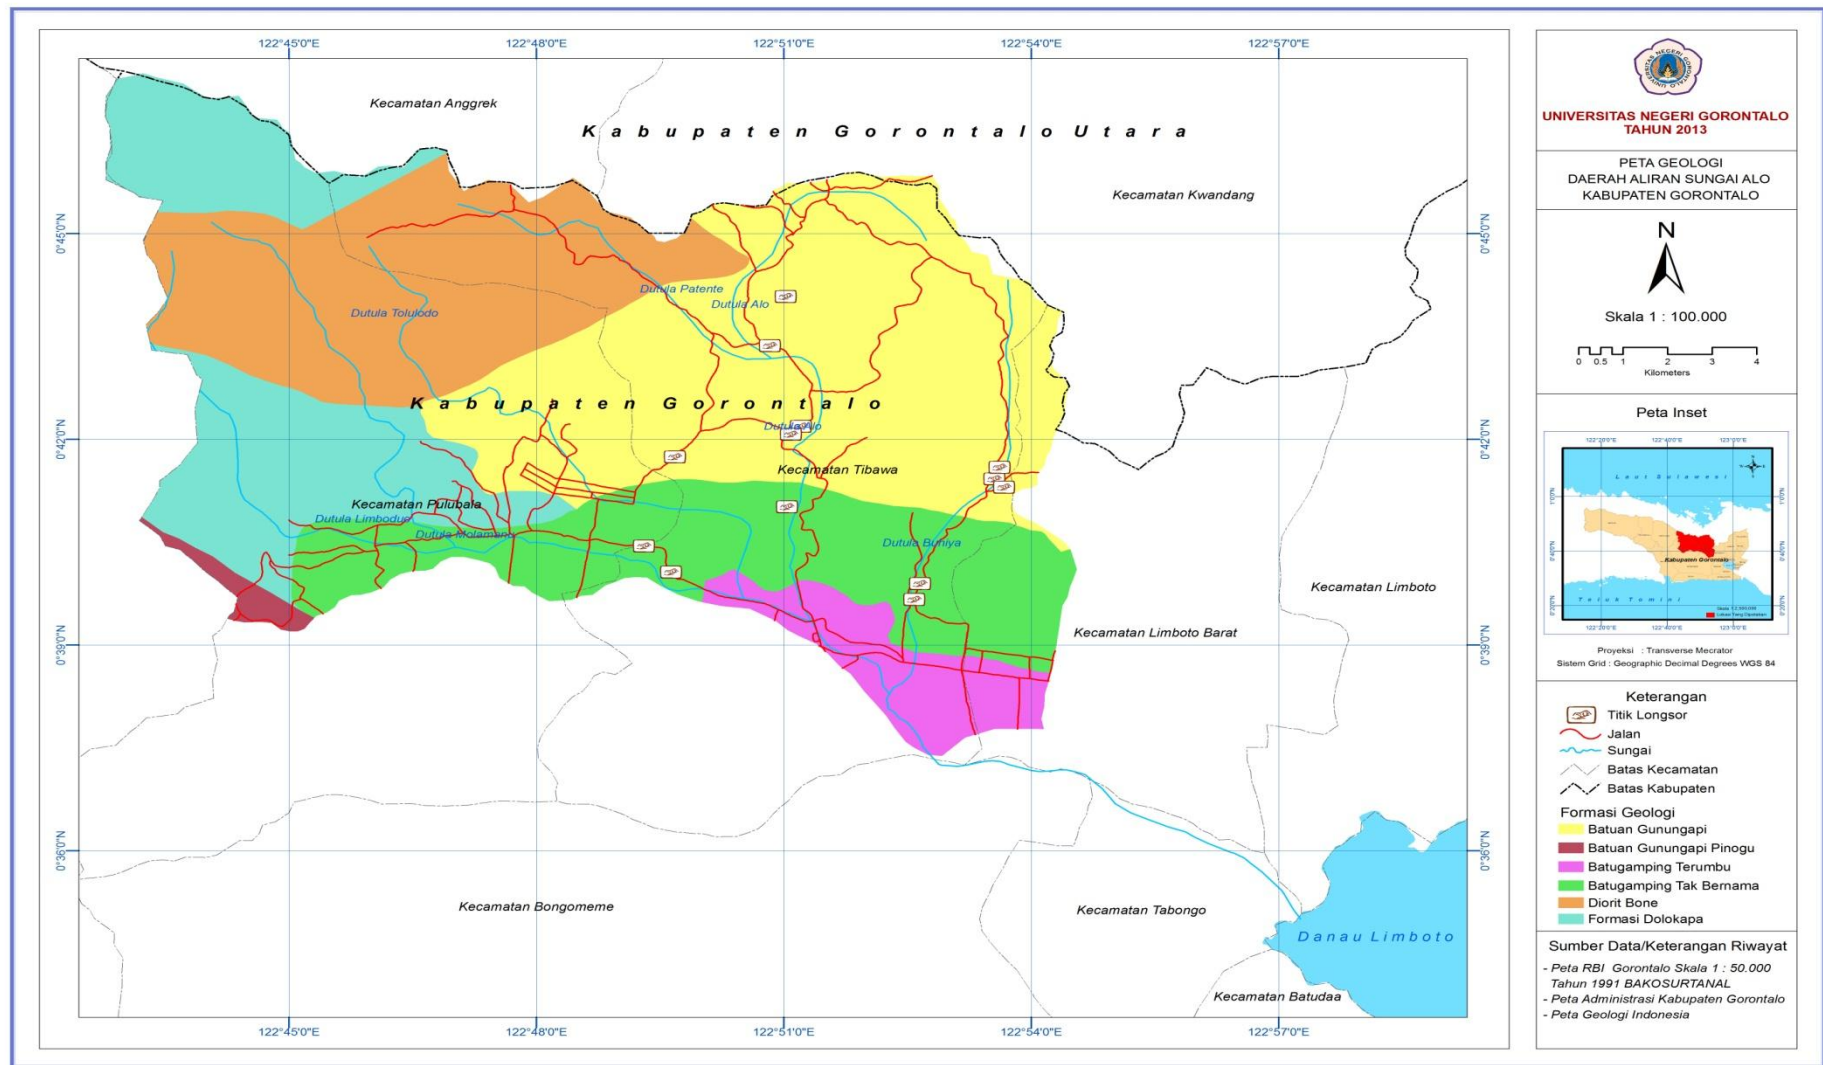

Gambar 5.2 Peta Geologi DAS Alo Provinsi Gorontalo

#### 5.1.4 Lereng

Hasil interpretasi *Shuttle Radar Topographic Mission* (SRTM) Tahun 2004 dan dibandingkan dengan Peta Digital Elevation Model serta pengecekan lapangan Tahun 2013 keadaan kemiringan lereng di DAS Alo ditunjukkan pada Tabel 5.3

Tabel 5.3 Kemiringan lereng DAS Alo Provinsi Gorontalo

Kemiringan Lereng	Kriteria	Luas (ha)	Persentase (%)
0 -8 %	Datar	2.970,2	25,03
8 – 15%	Landai	4.050,2	34,13
15 – 25%	Agak Curam	3.054,1	25,74
25 – 45%	Curam	1.538,1	12,96
> 45%	Sangat Curam	254,7	2,15
Total		11.867,3	100

Sumber: Hasil interpretasi SRTM, Peta DEM dan cek lapangan Tahun 2013

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa kemiringan lereng di DAS Alo didominasi oleh lereng landai dengan kemiringan berkisar 8 - 15% dengan persentase luasan 3,14%. dan kemiringan lereng 15 – 25% sebesar 25,74%.

Gambaran kemiringan lereng pada DAS Alo ditunjukkan pada Gambar 5.3.


#### 5.1.5 Tanah

Berdasarkan Peta Tanah Tinjau yang dibuat oleh Pusat Penelitian Tanah Agroklimat (1992) dan Peta Tanah DAS Limboto yang dibuat oleh BP DAS Bone-Bolango Tahun 2005, jenis-jenis tanah di wilayah DAS Alo adalah sebagai berikut.

##### a) Andosol

Tanah dengan epipedon mollik atau umbrik atau orchik dan horison kambik, serta mempunyai bulk density kurang dari 0,85 g/cc dan didominasi bahan amorf atau lebih dari 60% terdiri dari bahan vulkanik vitrik, cinder, atau piroklastik vitrik yang lain. Jenis tanah tersebar di Desa Labanu Kecamatan Tibawa, Desa Ayumolingu, sebagian Desa Molamahu Kecamatan Pulubala.



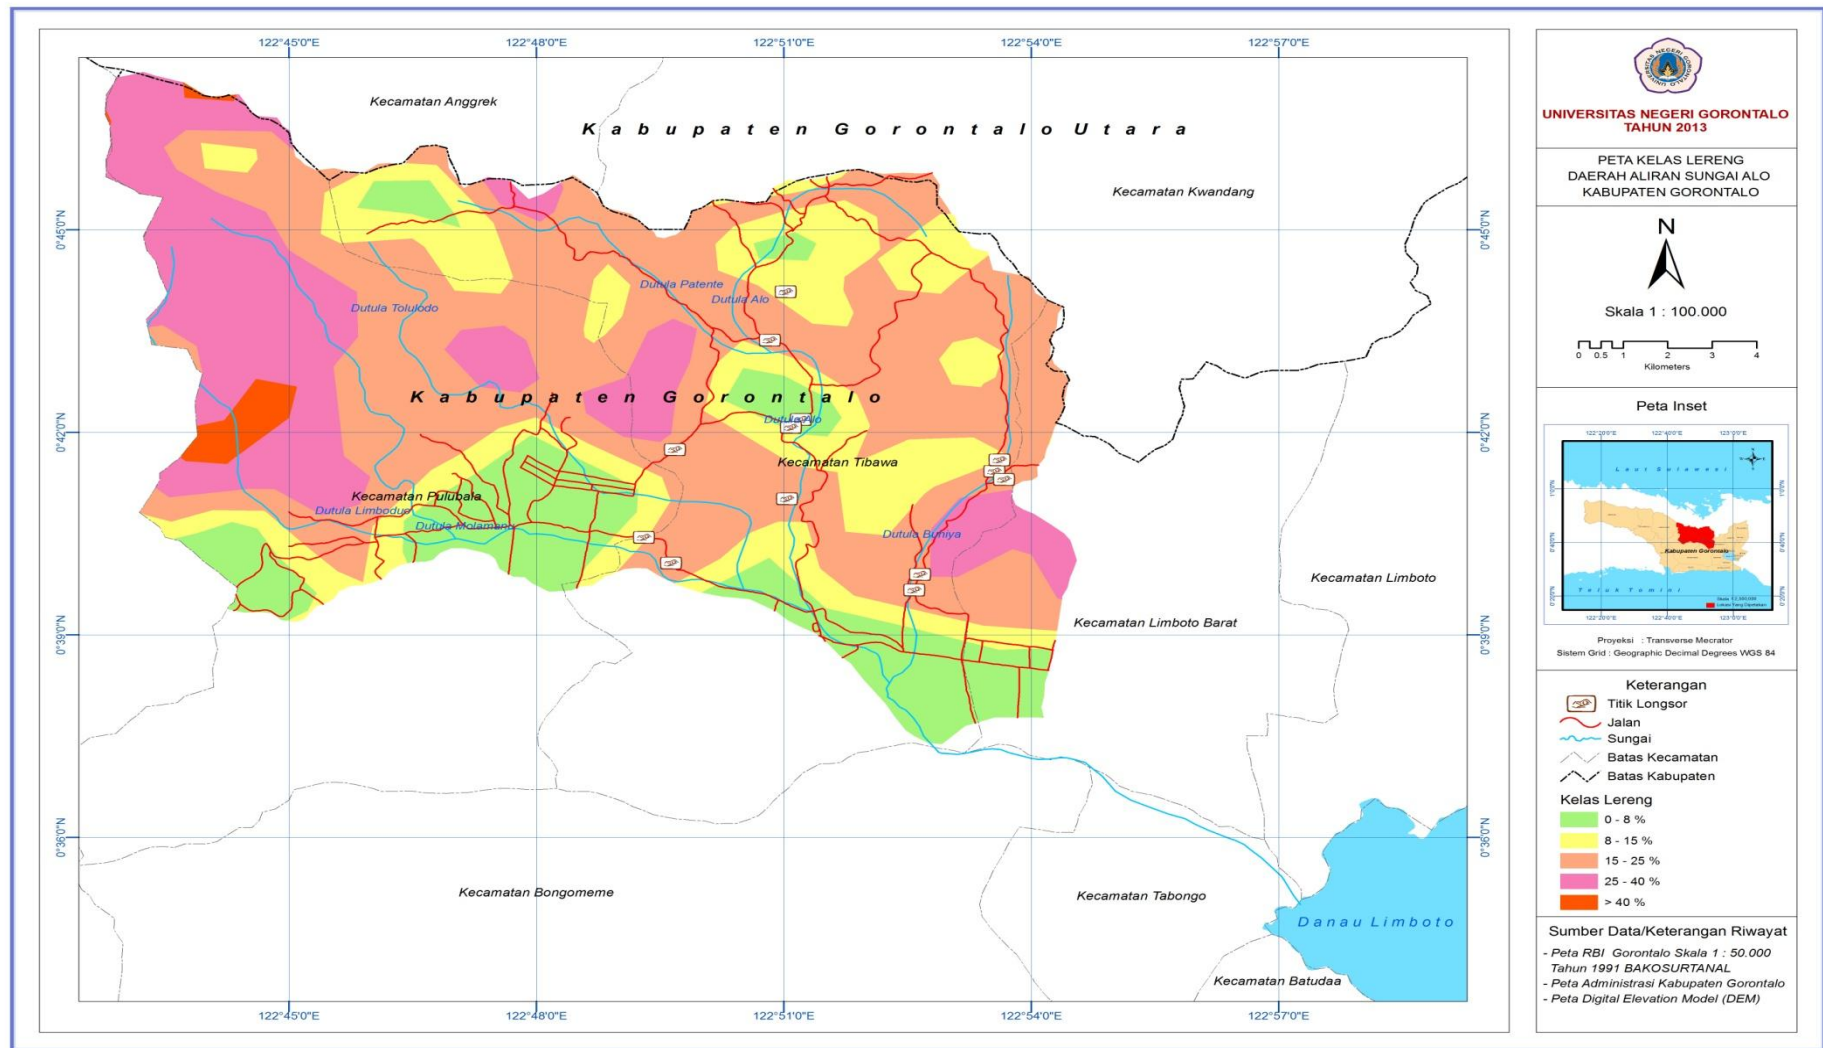

Gambar 5.3 Peta Lereng di DAS Alo Provinsi Gorontalo

b) Grumusol

Tanah ini berkembang dari batuan tuf gamping, napal dan tuf napalan. Tanah ini mempunyai sifat susunan horison A, B, C, kedalaman tanah efektif dangkal – sedang, tekstur lempung berat, struktur granuler-pejal, konsistensi sangat teguh, bila basah sangat lekat dan sangat plastis, pada lahan yang tidak diolah tampak relief mikro gilgai, permeabilitas sangat lambat, warna tanah kelabu-hitam, KTK sangat tinggi, kejenuhan basa tinggi, kesuburan dan potensi tanah rendah hingga sedang. Grumusol merupakan tanah yang peka terhadap erosi. Sebaran tanah ini meliputi Desa Pulubala, Desa Molalahu, Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala, dan Desa Datahu Kecamatan Tibawa.

c) Litosol

Jenis tanah ini berkembang dari asosiasi tanah Latosol dan Mediteran karena erosi sangat berat, solum tanah tinggal lapisan tanah yang tipis, kurang dari 25 cm, bahkan sebagian besar tinggal singkapan batuan induk. Sifat tanah ini adalah kedalaman efektif kurang dari 25 cm, tekstur geluh debu hingga geluh pasir, struktur remah hingga gumpal, konsistensi agak teguh, bila basah agak lekat, warna coklat hingga merah kekuningan, KTK rendah, kejenuhan basa sedang, kesuburan dan potensi tanah sangat rendah. Jenis tanah Litosol termasuk tanah yang sangat peka terhadap erosi. Sebaran tanah ini meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Tibawa.

d) Podsolik

Tanah dengan horison penimbunan liat (horison argilik), dan kejenuhan basa kurang dari 50%, tidak mempunyai horison albik. Jenis tanah ini termasuk tanah yang peka terhadap erosi. Jenis tanah ini tersebar di sekitar Kecamatan Tibawa.

### 5.1.6 Karakteristik sungai

Air permukaan yang dijumpai di daerah penelitian merupakan sungai, rawa dan danau. Sungai-sungai yang ada merupakan suatu sistem Sungai Alo. Sungai-sungai yang bermuara ke Sungai Alo bersifat *perennial* yaitu sungai-sungai yang mengalirkan airnya sepanjang tahun, dan *intermittent* yaitu kondisi

air sungai dipengaruhi oleh musim hujan. Pada umumnya anak sungai pada DAS Alo bersifat *intermittent* yaitu sungai yang memiliki sifat aliran terputus. Sungai seperti ini mengalirkan air pada musim hujan dan kering pada musim kemarau.

Sungai-sungai pada DAS Alo mengikuti suatu jaringan satu arah dimana cabang dan anak sungai mengalir ke dalam suatu sungai utama yang lebih besar dan membentuk suatu pola aliran tertentu. Pola aliran ini dipengaruhi oleh kondisi topografi, geologi, iklim dan vegetasi yang terdapat dalam suatu DAS. Pola aliran di DAS Alo pada umumnya membentuk suatu pola aliran dendritik. Pola ini pada umumnya terdapat pada daerah dengan batuan sejenis dan penyebarannya luas. Nama dan sifat sungai di DAS Alo ditunjukkan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Sungai-sungai yang bermuara ke Sungai Alo

No	Nama Sungai	Bermuara	Keterangan
1	Sungai Alo	S. Alo-Pohu	Landai berbatu, <i>Perennial</i>
2	Sungai Molamahu	Sungai Alo	Bagian hulu berbatu, bagian hilir berpasir, <i>Perennial</i>
3	Sungai Bolongga	Sungai Alo	<i>Intermittent</i>
4	Sungai Patente	Sungai Alo	<i>Intermittent</i>
5	Sungai Bohulo	Sungai Alo	<i>Intermittent</i>
6	Sungai Holongge	Sungai Alo	<i>Intermittent</i>
7	Sungai Buhiya	Sungai Alo	Landai berpasir <i>Intermittent</i>
8	Sungai Butulopomalangga	S. Buhiya	<i>Intermittent</i>
9	Sungai Limboduo	S. Molamahu	<i>Intermittent</i>
10	Sungai Tolulodo	S. Molamahu	<i>Intermittent</i>

Sumber: JICA (2002) & Observasi Lapangan Tahun 2013

### 5.1.7 Penggunaan Lahan

Kondisi penggunaan lahan di DAS Alo diperoleh melalui interpretasi Citra Aster. Rekaman Citra Aster untuk Tahun 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012 di lokasi penelitian sebagian besar tertutup awan. Oleh sebab itu hasil interpretasi Citra dikomparasikan dengan beberapa laporan penggunaan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo dan BPDAS Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Hasil analisis penggunaan lahan tersebut dilanjutkan dengan pengecekan lapangan untuk verifikasi dengan kondisi pada saat dilakukan penelitian.

Bentuk penggunaan lahan di DAS Alo meliputi hutan, pertanian lahan kering, semak belukar, sawah, tanah terbuka (lahan berro dan lahan kosong) dan permukiman yang ditunjukkan pada Gambar 5.4.

Tabel 5.5 Jenis penggunaan lahan berdasarkan luas pada DAS Alo


No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Hutan Lahan Kering Sekunder	2526,3	21,29
2	Perkebunan	1.753,9	14,78
3	Permukiman	164	1,38
4	Pertanian Lahan Kering	1.761,7	14,84
5	Pertanian lahan kering campur semak	2.757,3	23,23
6	Sawah	494,5	4,17
7	Semak Belukar	2.409,6	20,30
	TOTAL	11.867,3	100

*Sumber: Hasil interpretasi Citra Landsat 2008, Peta Penggunaan Lahan Tahun 2010 dan Pengecekan Lapangan*

Proses konversi penggunaan lahan dari hutan menjadi lahan pertanian di DAS Alo masih cenderung terjadi. Hal ini terjadi karena petani merasa produktivitas lahan mulai menurun, sehingga petani cenderung mencari lahan baru untuk dibuka dan digarap menjadi lahan pertanian.

#### **5.1.7.1 Vegetasi**

Vegetasi sangat berpengaruh terhadap kejadian erosi permukaan dengan kemampuannya menangkap butir air hujan sehingga energi kinetiknya terserap oleh tanaman dan tidak menghantam langsung pada tanah. Disamping itu juga, tanaman mampu mengurangi energi aliran sehingga kecepatan aliran permukaan berkurang. Jenis vegetasi yang ada di DAS Alo ditunjukkan pada Tabel 5.6.

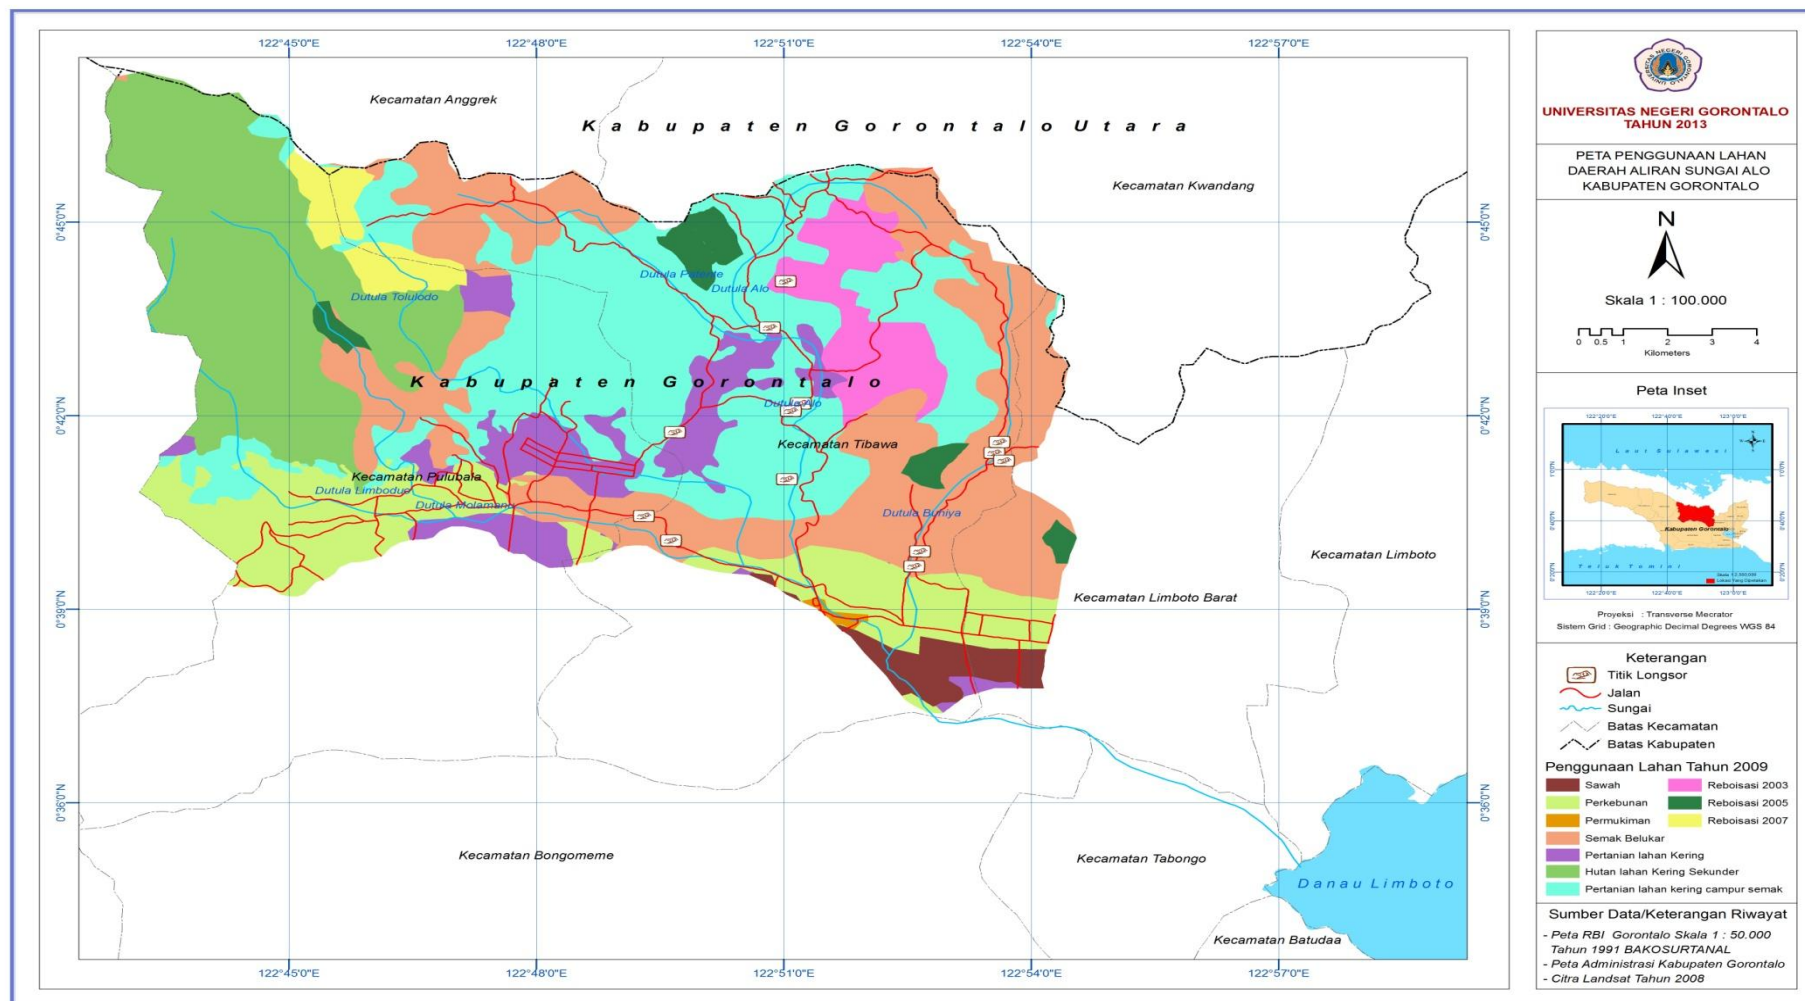

Gambar 5.4 Peta Penggunaan Lahan di DAS Alo Provinsi Gorontalo

Tabel 5.6 Jenis vegetasi pada DAS Alo Provinsi Gorontalo

No	Nama Indonesia>Nama Lokal	Nama Latin
1	Akasia	<i>Acacia tomentosa</i>
2	Aras	<i>Duabanga moluccana</i>
3	Bambu	<i>Shizoztachyum sp</i>
4	Beringin	<i>Ficus spp</i>
5	Bintangar	<i>Kleinhovia hospita</i>
6	Bolangitan	<i>Tatrameles nudiflora</i>
7	Cemara	<i>Casuarina sp</i>
8	Cempaka	<i>Elmerrillia ovalis</i>
9	Coro	<i>Ficun variegatus</i>
10	Damar	<i>Shorea sp</i>
11	Gopara	<i>Langerstroemia ovalifolia</i>
12	Jagung	<i>Zea mays</i>
13	Jati	<i>Tectona grandis</i>
14	Kemiri	<i>Aleurites moluccana</i>
15	Kenanga	<i>Canangium odoratum</i>
16	Licola	<i>Licuala celebensis</i>
17	Linggua	<i>Pterocarpus indicus</i>
18	Mangga	<i>Mangifera indica</i>
19	Nangka	<i>Artocarpus heterophyllus</i>
20	Nantu	<i>Palaquin obsturifolium</i>
21	Nira	<i>Arenga pinnata</i>
22	Palem ekor ikan	<i>Caryota mitis</i>
23	Pangi	<i>Pangium edule</i>
24	Pinang	<i>Pinangan sp</i>
25	Pisang	<i>Musa paradisiaca</i>
26	Rotan	<i>Calamus spp</i>
27	Rao	<i>Dracontomelum dao</i>
28	Randu	<i>Ceiba petandra</i>
29	Walongo	<i>Macarangerhizinoides</i>
30	Wanga	<i>Pigafetta fillaria</i>
31	Wohu	<i>Casuarinaequisetifolia</i>
32	Woka	<i>Livistona torundifolia</i>
33	Wolato	<i>Vitexcelebica</i>
34	Wonthami	<i>Diospyros fasciculosa</i>
35	Wuloto	<i>Sterblusasper</i>

Sumber: Hasil wawancara dan observasi Tahun 2013.

### 5.1.7.2 Kependudukan

Pembahasan kependudukan dalam penelitian ini meliputi jumlah dan kepadatan penduduk. Relevansi pembahasan kependudukan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji karakteristik penduduk secara keruangan dalam kaitannya dengan kejadian longsor.

### a. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Secara administrasi DAS Alo meliputi wilayah 6 (enam) desa di Kecamatan Pulubala yaitu Desa Mulyonegoro, Desa Bakti, Desa Pongongaila, Desa Pulubala, Desa Molalahu, Desa Molamahu, Desa Ayumolingo dan Kecamatan Tibawa. Jumlah penduduk di lokasi penelitian terkonsentrasi di pusat-pusat kecamatan dan pusat desa. Data kependudukan selengkapnya ditunjukkan pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7 Jumlah penduduk pada setiap desa Di DAS Alo Pada Tahun 2012

No	Kecamatan/Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Total (jiwa)	Kepadatan (jiwa/Km <sup>2</sup> )
			Laki-laki	Perempuan		
	<b>Kecamatan Pulubala</b>					
1	Mulyonegoro	38,88	1.231	1.166	2.396	61,63
1	Bakti	38,88	1.489	1.443	2.932	75,41
2	Pongongaila	12,0	1.047	1.143	2.190	182,5
3	Pulubala	16,12	1.500	1.513	3.013	186,91
4	Molalahu	13,29	796	797	1.593	119,86
5	Molamahu	14,44	1.070	998	2.068	143,21
6	Ayumolingo	14,44	520	551	1.071	74,17
	JUMLAH	109,17	7.653	7.611	15.264	139,82
	<b>Kecamatan Tibawa</b>					
1	Ilomata	8,0	739	780	1.519	189,87
2	Molowahu	12,88	1.236	1.209	2.445	189,83
3	Dunggala	4,0	924	904	1.828	457
4	Reksonegoro	4,26	694	613	1.307	306,81
5	Tolito	3,79	1.286	1.288	2.574	679,16
6	Isimu Selatan	4,57	1.585	1.615	3.500	765,86
7	Datahu	9,60	2.174	2.238	4.412	459,58
8	Iloponu	21,62	1.393	1.555	2.948	136,35
9	Buhu	19,62	2.187	2.136	4.323	220,34
10	Isimu Utara	21,11	966	1.178	2.144	102,98
11	Labanu	35,33	1.011	1.119	2.130	60,29
12	Motilango	30,50	1.081	1.078	2.259	74,07
13	Balahu	4,33	1.222	1.336	2.558	590,76
14	Botumoputi	11,49	1.287	1.275	2.562	222,98
15	Isimu Raya	8,60	1.307	1.270	2.577	299,65
16	Ulobua	8,0	540	635	1.175	146,87
	JUMLAH	207,7	19.632	20.229	39.861	191,92

Sumber: DDA Kabupaten Gorontalo, 2012.

Data pada Tabel 5.7 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada pusat-pusat desa dan kecamatan. Pada Kecamatan Pulubala, kepadatan penduduk tertinggi (186,91 jiwa/km<sup>2</sup>) pada Desa Pulubala yang merupakan pusat kecamatan. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Tibawa ada pada Desa Tolito dengan kepadatan penduduk 679,16 jiwa/km<sup>2</sup>.

## **5.1.8 Hasil Analisis**

### **5.1.8.1 Batuan**

Pengamatan batuan di lokasi kejadian longsor dilakukan dengan menganalisis sampel batuan di laboratorium geologi Universitas Negeri Gorontalo. Hasil analisis adalah sebagai berikut:

#### **1. Lokasi Sampel 1**

Titik Sampel 1 secara administrasi berada di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Secara geografis berada pada koordinat N : 00<sup>0</sup> 41,13' dan E: 122<sup>0</sup> 51,43'. Jenis batuan pada lokasi ini adalah Batuan Sedimen Organik.

Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk karena proses diagnosis dari batuan material lain yang sudah mengalami sedimentasi. Batuan sedimen terbentuk dari batu-batuan yang telah ada sebelumnya oleh kekuatan-kekuatan yaitu pelapukan, hasil kerja air, pengikisan oleh angin, serta proses litifikasi (proses perubahan material sedimen menjadi sedimen kompak), diagnosis (proses perubahan unsur mineral selama terendapkan dan terlitifikasi) dan proses transportasi sehingga jenis batuan ini terendapkan di tempat atau wilayah yang relatif lebih rendah. Batuan sedimen organik yaitu batuan sedimen yang terbentuk dari proses pengendapan organisme. Contohnya, Batuan gamping koral tergolong sebagai batuan sedimen organik yang berasal dari organism laut dangkal seperti terumbu karang (Coral).

Kaitannya dengan peneilitian ini, sampel batuan di peroleh pada wilayah tebing yaitu tepatnya pada tebing lereng bagian bawah, memiliki karakteristik warna keputih-putihan yang mengindikasikan bahwa jenis batuan tersebut memiliki kandungan CaCO<sub>3</sub> yang tinggi, merupakan akumulasi bahan sisa



organisme laut dangkal yaitu berupa terumbu karang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jenis batuan yang ada pada lokasi I tergolong sebagai batuan sedimen: batu gamping coral. Jenis batuan tersebut merupakan jenis batuan yang memiliki kandungan  $\text{CaCO}_3$  yang tinggi sehingga mudah larut, sehingga jenis batuan tersebut mudah lapuk dan tererosi seperti yang terjadi pada lokasi penelitian ini. Gambar sampel batuan pada lokasi sampel 1 ditunjukkan pada Gambar 5.5



Gambar 5.5 Foto Jenis Batuan Sedimen Organik (Gamping Coral) pada Lokasi Sampel 1

## 2. Lokasi Sampel 2

Lokasi titik sampel ke 2 secara administrasi berada di Desa Buhu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Secara geografis, lokasi titik sampel 2 berada pada koordinat N :  $00^{\circ}43,363'$  dan E :  $122^{\circ} 50,835'$ . Jenis batuan lokasi sampel 2 adalah Batuan Beku.

Batuan beku merupakan batuan yang berasal dari hasil proses pembekuan magma. Magma merupakan material silikat yang panas dan pijar yang terdapat di dalam bumi. Mineral-mineral yang membentuk batuan beku di determinasi oleh komposisi kimia magma dari mana mineral-mineral tersebut mengkristal. Batuan beku mempunyai variasi yang sangat besar, dapat pula diasumsikan bahwa macam magma pun mempunyai variasi yang besar. Para ahli geologi telah mendapatkan bahwa satu gunung api mempunyai tingkat erupsi yang bervariasi dan terkadang mengeluarkan lava yang mempunyai mineral berbeda.

Kaitanya dengan penelitian ini, sampel batuan di peroleh pada wilayah tebing lereng bagian bawah (lokasi longsor), memiliki karakteristik batuan yang berwarna hitam keabu-abuan, setelah dianalisis lebih lanjut, terdapat banyak bercak-bercak putih yang mengindikasikan kandungan mineral silikat (Si) yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis batuan yang ada pada lokasi Sampel 2 (Desa Buhu) merupakan jenis batuan beku yang terbentuk dari hasil intrusi magma dan telah tersilikasi atau telah mengalami proses peningkatan kandungan silika (Si). Dengan demikian, kandungan mineral primer batuan tersebut telah terdekomposisi dengan mineral lain sehingga menyebabkan jenis batuan ini mudah pecah dan lapuk dan menjadi material longsor.

Foto Batuan Beku di lokasi Sampel 2 ditunjukkan pada Gambar 5.6



Gambar 5.6 Foto Batuan Beku pada Lokasi Sampel 2

### 3. Lokasi Sampel 3

Secara administrasi lokasi Titik Sampel 3 berada di Desa Labanu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Secara geografis, letak titik Sampel 2 berada pada koordinat N:  $00^{\circ} 44,79'$  dan E:  $122^{\circ} 51,026'$ . Jenis batuan pada lokasi Sampel 3 adalah Batuan Beku Basalt. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa batuan beku berasal dari pembekuan suatu cairan pijar yang dikenal dengan magma. Secara umum, ada dua bentuk batuan beku yaitu batuan beku bentuk ekstrusi dan intrusi. Bentuk ekstrusi adalah bentuk yang dibangun oleh

magma ketika mencapai permukaan bumi yang disebut lava. Berdasarkan dari proses terbentuknya, batuan beku terdiri dari batuan beku intrusi yaitu pembekuan magma yang tidak sampai pada permukaan bumi dan batuan beku hasil ekstusi yaitu pembekuan magma yang sampai pada permukaan bumi berupa batuan lelehan atau lava. Salah satu jenis batuan beku lelehan adalah batuan beku basal. Batu basal merupakan batuan lelehan dari gabbro berbutir halus, bertekstur hipokristalin yang mengandung mineral plagioklas (labradorit) yang bersifat basa. Basal umumnya berwarna hitam karena kaya akan unsur besi dan magnesium.

Kaitanya dengan penelitian ini, sampel batuan memiliki karakteristik warna batuan yang didominasi oleh warna hitam yang mengindikasikan bahwa jenis batuan tersebut bersifat basa, serta memiliki tekstur porfiriya itu terdiri dari Kristal-kristal halus atau kaca. Selain itu, material tanah yang merupakan hasil dari pelapukan batuan yang ada pada lokasi tersebut didominasi oleh warna coklat kemerahan sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis batuan induknya memiliki kandungan besi dan magnesium yang tinggi. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa jenis batuan yang ada pada lokasi III (Desa Labanu) adalah batuan beku: batuan basalt.

Seperti yang kita ketahui bahwa sifat jenis batuan beku merupakan jenis batuan yang tergolong batuan yang keras dan tidak mudah lapuk, akan tetapi oleh karena adanya beberapa faktor tenaga eksogen yang bekerja pada permukaan bumi seperti tenaga air, angin, gaya gravitasi, dan sebagainya maka tidak menutup kemungkinan jenis batuan ini akan mengalami translokasi atau berpindah tempat, sehingga akan menyebabkan proses pecahnya batuan yang memicu terbentuknya retakan-retakan pada bidang batuan yang akan mempermudah proses pelapukan batuan. Dengan demikian batuan tersebut akan menjadi batuan induk dan berubah menjadi bahan induk tanah dan menjadi material longsor seperti yang terjadi pada lokasi penelitian ini.

Foto sampel batuan pada lokasi Sampel 4 ditunjukkan pada Gambar 5.7



Gambar 5.7 Batuan Beku Basalt di Lokasi Sampel 3

#### 4. Lokasi Sampel 4

Lokasi titik Sampel 4 berada di Desa Toyidito Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. Secara geografis, lokasi Sampel 4 berada pada koordinat N:  $00^{\circ} 41,74'$  dan E:  $122^{\circ} 49,68'$ . Seperti di lokasi sebelumnya, jenis batuan yang ada di lokasi Sampel 4 ini juga termasuk jenis batuan beku, akan tetapi telah mengalami proses alterasi yaitu telah mengalami proses perubahan unsur mineral yang lebih signifikan. Sampel batuan diperoleh pada tebing lereng bagian bawah (wilayah longsor), memiliki karakteristik warna coklat kemerahan. Setelah dianalisis lebih lanjut, bagian permukaan batuan yang menjadi bidang belahan batuan terdapat karakteristik warna yang didominasi oleh warna kehijauan seperti lumut yang biasa disebut dengan mineral serpentin yang dapat dijadikan indikator jika ditinjau dari aspek geologis wilayah tersebut merupakan wilayah patahan, dan secara geomorfologis merupakan bentuk lahan bentukan asal struktural, sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis batuan yang ada pada lokasi ini adalah jenis batuan beku alterasi.

Foto Batuan Beku Alterasi pada lokasi Sampel 4 ditunjukkan pada Gambar 5.8



Gambar 5.8 Batuan Beku Alterasi di lokasi Sampel 4

#### 5. Lokasi Sampel 5

Lokasi titik Sampel 5 berada di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. Koordinat geografis lokasi Sampel 5 adalah N:  $00^{\circ} 40,062'$  dan E:  $122^{\circ} 49,637'$ . Jenis batuan pada lokasi ini adalah Batuan Vulkanik.

Batuan vulkanik yang sering disebut batuan leleran atau batuan efusi atau batuan ekstrusi atau vulkanik adalah batuan yang berasal dari magma yang meleleh di permukaan bumi (lava). Batuan ini umumnya mempunyai tekstur porfiri (setengah kristalin) dan amorf. Tekstur porfiri dapat kita lihat dengan adanya kristal-kristal dalam matriks batuan, sedangkan tekstur amorf dapat kita lihat dapat kita lihat dalam batu kaca atau obsidian dan dalam tanah yang banyak mengandung abu vulkan. Kaitannya dengan penelitian ini, sampel batuan memiliki karakteristik yang terdiri dari warna hitam sebagai warna dasar dan memiliki warna material yang menyelubungi (coating mineral) berwarna coklat kemerahan, hal tersebut mengindikasikan bahwa terdiri dari mineral besi. Pada matriks batuan tampak adanya kristal-kristal kecil dan material tanah yang merupakan hasil dari pelapukan memiliki tekstur yang sangat halus berupa abu vulkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenis batuan yang ada pada lokasi ini merupakan jenis batuan vulkanik (tuff). Pada lokasi penelitian, jenis batuan ini berupa bongkahan-bongkahan atau

fragmen-fragmen batuan kecil yang mudah dan telah mengalami pelapukan. Fragmen-fragmen batuan tersebut terakumulasi dengan material tanah yang telah menjadi material longsor. Gambar sampel batuan pada lokasi Sampel 5 ditunjukkan pada Gambar 5.9



Gambar 5.9 Sampel Batuan Vulkanik di Lokasi Sampel 5

#### 6. Lokasi Sampel 6

Lokasi Sampel 6 berada di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. Letak geografis berada pada koordinat N:  $00^{\circ} 40,062'$  dan E:  $122^{\circ} 49,637'$ . Hasil analisis terhadap sampel batuan diperoleh bahwa jenis batuan lokasi longsor di Desa Molalahu adalah jenis batuan sedimen (batu gamping). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa batuan sedimen merupakan batuan yang terbentuk karena proses diagenesis dari batuan lain yang sudah mengalami sedimentasi atau pengendapan. Batuan sedimen klastik merupakan jenis batuan yang terdiri dari akumulasi partikel-partikel yang berasal dari pecahan batuan dan sisa-sisa kerangka organisme yang telah mati. Batu gamping merupakan jenis batuan sedimen yang secara kimia terdiri atas kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) dan magnesium. Kaitannya dengan penelitian ini, sampel batuan memiliki karakteristik warna keputih-putihan yang dapat dijadikan indikasi bahwa memiliki kandungan kalsium karbonat yang tinggi, hal tersebut dapat dibuktikan melalui penggunaan larutan HCl untuk pengujian ada tidaknya kandungan  $\text{CaCO}_3$ . Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa jenis batuan tersebut memiliki kandungan kalsium

karbonat  $\text{CaCO}_3$  yang tinggi. Selain itu, pada sampel batuan tersebut tampak terlihat adanya tekstur batuan yang porous artinya memiliki tingkat pelarutan yang tinggi dan mudah lapuk.



Gambar 5.10 Batuan Sedimen (batu gamping) di Lokasi Sampel 6

#### 7. Lokasi Sampel 7

Lokasi Sampel 7 berada di Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Letak geografis berada pada koordinat N:  $00^{\circ} 39,663'$  dan E:  $122^{\circ} 52,586'$ . Jenis batuan lokasi ini sama dengan jenis batuan yang teridentifikasi di Lokasi Sampel 6. Gambar batuan sedimen di Lokasi Sampel 7 ditunjukkan pada Gambar 5.11



Gambar 5.11 Batuan Sedimen (Batu Gamping) di Lokasi Sampel 7

#### 8. Lokasi Sampel 8

Lokasi Sampel 8 berada di Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo pada koordinat N:  $00^{\circ} 40' 3,3''$  dan E:  $122^{\circ} 52' 40,4''$ .

Jenis batuan yang ada pada lokasi ini pada dasarnya sama dengan sampel batuan yang ada pada lokasi Sampel 1, yaitu batuan sedimen organik (gamping coral). Batuan sedimen organik yaitu batuan sedimen yang terbentuk dari proses pengendapan organisme. Contohnya, Batuan gamping koral tergolong sebagai batuan sedimen organik yang berasal dari organisme laut dangkal seperti terumbu karang (Coral). Jika ditinjau dari aspek geomorfologis, dapat disimpulkan bahwa lokasi tersebut awalnya merupakan wilayah laut, akan tetapi oleh karena adanya proses geomorfologi yakni oleh tenaga endogen yang menyebabkan terjadinya proses pengangkatan sehingga terbentuklah sebuah daratan dengan bentuklahan seperti yang ada pada saat sekarang ini.

Gambar Batuan Sedimen Organik (Gamping Coral) pada lokasi Sampel 8 ditunjukkan pada Gambar 5.12



Gambar 5.12 Batuan Sedimen Organik (Gamping Coral) di Lokasi Sampel 8



9. Lokasi Sampel 9, 10 dan 11.

Lokasi sampel 9, 10 dan 11 berada di Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. Titik koordinat Lokasi 9 adalah N:  $00^{\circ} 41' 25,169''$  dan E:  $122^{\circ} 53' 33,404''$ , Lokasi 10 koordinatnya N:  $00^{\circ} 41' 21,4''$ , E:  $122^{\circ} 53' 42,1''$  dan Lokasi 11 koordinatnya N:  $00^{\circ} 41' 17,949''$  dan E:  $122^{\circ} 53' 40,624''$ .

Sampel batuan pada lokasi ini pada dasarnya sama dengan klasifikasi sampel batuan yang ada pada lokasi 5, akan tetapi memiliki beberapa perbedaan. Sampel batuan pada ketiga lokasi ini termasuk kelompok jensi batuan vulkanik yang terbentuk oleh karena aktifitas vulkanisme yang menyebabkan magma meleler sampai ke permukaan bumi (lava) dan mengalami pendinginan lalu membeku menjadi batuan vulkanik. Kaitannya dengan penelitian ini, sampel batuan pada lokasi ini memiliki karakteristik seperti yang tampak pada gambar, yakni memiliki karakteristik warna abu kemerahan, bertekstur amorf yakni berupa debu yang sangat halus (abu vulkan), dan pada matriks bagian dalam batuan tampak adanya kandungan kristal-kristal (bercak-bercak putih). Oleh karena memiliki sifat dan ciri jenis batuan vulkanik, dengan demikian kami menyimpulkan bahwa jenis batuan yang ada pada lokasi ini adalah Batuan Vulkanik (Tufa Kristalin).

Gambar Batuan Vulkanik pada lokasi Sampel 9, 10 dan 11 ditunjukkan pada Gambar 5.13



Gambar 5.13 Batuan Vulkanik pada Lokasi Sampel 9, 10 dan 11

10. Lokasi Sampel 12  
..... Dalam tahapan analisis
11. Lokasi Sampel 13  
..... Dalam tahapan analisis
12. Lokasi Sampel 14  
..... Dalam tahapan analisis
13. Lokasi Sampel 15  
..... Dalam tahapan analisis

#### **5.1.8.2 Tanah**

Sifat fisik tanah merupakan faktor yang turut menentukan dalam suatu kejadian longsor. Sifat fisik tanah ditentukan melalui pengambilan sampel tanah pada setiap titik longsor. Analisis sifat fisik tanah dilakukan pada Laboratorium Teknik Sipil Universitas Negeri Gorontalo. Hasil analisis tanah ditunjukkan pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8 Hasil Analisis Sifat Fisik Tanah

REKAPITULASI										
SIFAT-SIFAT FISIK TANAH										
No.	Deskripsi	Simbol	Satuan	Sampel 1	Sampel 2	Sampel 3	Sampel 4	Sampel 5	Sampel 6	Sampel 7
				Ds. Alo	Ds. Buhu	Ds. Labanu	Ds. Toyidito	Ds. Isimu Utara	Ds. Lalunga 1	Ds. Lalunga 2
1	Kedalaman	-	M	0.00 - 0.50	0.00 - 0.50	0.00 - 0.50	0.00 - 0.50	0.00 - 0.50	0.00 - 0.50	0.00 - 0.50
2	Jenis Material	-	-	Lempung berlanau	Lempung	Lempung berlanau	Lempung	Lempung berlanau	Lanau berlempung	Lempung berlanau
3	Simbol	-	-	CL	CL	CL	CL	CL	CL-ML	CL
4	Warna	-	-							
6	Berat Jenis	Gs	-	2.18	2.40	2.27	2.80	2.63	2.48	2.40
7	Kadar Air	w	%	31.00	14.58	39.45	15.16	28.69	24.93	56.54
8	Batas Cair	LL	%	32.00	34.20	36.20	36.00	26.00	26.00	26.00
9	Batas Plastis	PL	%	20.98	13.08	26.52	13.47	14.33	20.94	18.51
10	Indeks Plastis	PI	%	11.02	21.12	9.68	22.53	11.67	5.06	7.49
11	Sifat			Plastisitas sedang	Plastisitas tinggi	Plastisitas sedang	Plastisitas tinggi	Plastisitas sedang	Plastisitas rendah	Plastisitas sedang

Sumber: Hasil Analisis Laboratorium, 2013

Data hasil analisis sifat fisik tanah pada Tabel 5.8 menunjukkan bahwa tekstur tanah pada setiap titik sampel kejadian longsoran adalah Lempung berlanau dan Lempung. Bentuk butir-butir lempung biasanya seperti mika dan jika mengandung cukup air akan menjadi sangat liat. Tanah lempung akan mengembang dan menjadi lekat jika air yang dikandungnya cukup banyak. Daya absorpsi tanah lempung terhadap air sangat besar. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan tekanan air pori di sepanjang bidang longsor potensial, mereduksi tegangan efektif dan juga mengurangi kuat gesernya. Tanah dengan tekstur debu memiliki sifat kohesi dan daya absorpsi yang lebih rendah dibanding dengan tanah lempung. Sifat kohesi debu yang rendah menyebabkan tanah dengan tekstur debu mudah tererosi dibanding dengan tanah lempung.

Sifat plastisitas tanah di lokasi longsoran bervariasi. Plastisitas rendah terdapat pada tanah di lokasi Sampel 6 di Desa Lalunga. Tanah dengan plastisitas tinggi ada pada lokasi Sampel 2 dan 4. Tanah dengan plastisitas tinggi selalu menandakan karakteristik tanah yang kurang baik, karena sering mengakibatkan keruntuhan lereng.

### 5.1.2.3 Topografi

Data kondisi topografi di setiap titik sampel kejadian longsoran diperoleh melalui pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan. Hasil pengamatan topografi daerah longsoran ditunjukkan pada Tabel 5.9.

Tabel 5.9 Hasil Pengamatan Topografi di Lokasi Kejadian Longsoran

Lokasi Sampel	Kelas Kemiringan Lereng	Bentuk Lereng	Bagian Lereng yang Longsor
1	Sangat Curam	Cembung	Lereng Tengah
2	Sangat Curam	Cembung	Lereng Tengah
3	Curam	Cenderung Lurus	Lereng atas
4	Curam	Cembung	Lereng atas
5	Sangat Curam	Cembung	Lereng Bawah
6	Sangat Curam	Cembung	Lereng Bawah
7	Curam	Cembung	Lereng Atas
8	Sangat Curam	Lurus	Tengah
9	Sangat Curam	Lurus	Lereng Atas
10	Curam	Cembung	Lereng Tengah
11	Curam	Cembung	Lereng Tengah
12	Curam	Cenderung Lurus	Lereng Atas

Lokasi Sampel	Kelas Kemiringan Lereng	Bentuk Lereng	Bagian Lereng yang Longsor
13	Curam	Cembung	Lereng tengah

*Sumber: Hasil Pengamatan, 2013*

Data pada Tabel 5.9 menunjukkan bahwa kejadian longsor di DAS Alo terjadi pada lereng-lereng curam dan sangat curam dengan bentuk lereng cembung. Longsor dan gerakan massa terjadi pada lereng atas, lereng tengah dan lereng bawah. Longsor pada lereng bagian bawah terjadi pada lereng yang berbentuk cembung, sedangkan lereng yang bentuknya cenderung lurus, longsor terjadi pada lereng bagian atas.

#### **5.1.9 Deskripsi Longsor di DAS Alo Provinsi Gorontalo**

Deskripsi longsor yang terjadi dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan dan pengukuran langsung pada kejadian longsor aktual yang terjadi selama waktu penelitian. Pengamatan dilakukan terhadap tipe longsor, jenis batuan, tanah dan kondisi hidrologi di lokasi penelitian. Pengukuran morfometri longsor berupa parameter indeks penipisan, indeks klasifikasi, indeks pelebaran, indeks perpindahan dan indeks aliran.

Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran morfometri longsor sebanyak 13 (tiga belas) sampel. Hasil pengukuran morfometri longsor dan karakteristik morfologi longsor ditunjukkan pada Tabel 5.10. Tipologi longsor yang terjadi di setiap titik kejadian longsor diidentifikasi melalui pengukuran langsung di lapangan. Melalui pengukuran morfometri longsor pada setiap satuan medan dapat diketahui tipologi longsor secara keruangan. Identifikasi tipe longsor dapat diketahui dengan menggunakan parameter indeks klasifikasi yaitu  $D/L \times 100\%$ . Hasil pengukuran data di lapangan diplot dengan menggunakan diagram.

Tabel 5.10 Analisis Morfometri Longsor di Daerah Aliran Sungai Alo Provinsi Gorontalo

No	Lokasi	Morfometri Longsor							Morfometri Longsor				
		D	L	Lm	Lr	Lc	Wc	Wx	Indeks Klasifikasi (D/L x 100%)	Indeks Penipisan Lm/Lc	Indeks Pelebaran Wx/Wc	Indeks Perpindahan Lr/Lc	Indeks Aliran (Wx/Wc-1)(Lm/Lc) x 100%
1	Desa Botumoputi N: 00° 41,13' E: 122° 51,43'	1,33	6,4	1,9	4,5	0,9	7,2	8,4	20,78	2,11	0,33	5,00	35,19%
2	Desa Buhu N: 00° 43,363' E: 122° 50,835'	1,38	10	7,7	2,3	2,3	4,52	6,96	13,80	3,35	1,54	1,0	180,72%
3	Desa Labanu N: 00° 44,79' E: 122° 51,026'	0,46	3,3	2,5	0,8	2,5	2,63	4,92	13,94	1,0	1,87	0,32	87,07%
4	Desa Toyidito N: 00° 41,74' E: 122° 49,68'	1,78	42,3	35,3	7,0	23,0	37,86	43	4,21	1,53	1,14	0,30	20,84%
5	Desa Molalahu N: 00° 40,062' E: 122° 49,637'	0,47	12,3	10,16	2,1	14,8	3,35	5,76	3,83	0,69	1,72	0,14	49,39%
6	Desa Molalahu N: 00° 40,439' E: 122° 49,308'	0,68	5,24	3,6	1,64	3,0	5,6	6,2	12,98	1,20	1,11	0,55	12,86%
7	Desa Isimu Utara N: 00° 39,663' E: 122° 52,586'	3,2	10,85	6,86	3,99	7,42	9,5	16,8	29,49	0,92	1,77	0,54	71,04%
8	Desa Isimu Utara N: 00° 40' 3,3" E: 122° 52' 40,4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rock/jatuhan
9	Desa Isimu Utara												
10	Desa Isimu Utara N: 0° 41' 21,4" E: 122° 53' 42,1"	2,5	29,50	21,2	8,3	22,5	12,44	19,34	8,47	0,94	1,55	0,37	52,26%
11	Desa Isimu Utara												
12	Desa Iloponu N: 0° 42,189'	0,8	4,6	3,2	1,4	3,3	2,5	3,3	17,39	0,97	1,32	0,42	31,03%

No	Lokasi	Morfometri Longsoran							Morfometri Longsoran				
		D	L	Lm	Lr	Lc	Wc	Wx	Indeks Klasifikasi (D/L x 100%)	Indeks Penipisan Lm/Lc	Indeks Pelebaran Wx/Wc	Indeks Perpindahan Lr/Lc	Indeks Aliran (Wx/Wc-1)(Lm/Lc) x 100%
	E: 122 <sup>0</sup> 51,213'												
13	Desa Iloponu N: 0 <sup>0</sup> 42,069' E: 122 <sup>0</sup> 51,090''	-											

Sumber: Hasil Pengukuran, 2013

Deskripsi tipe longsor pada tiap-tiap titik pengamatan kejadian longsor adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Sampel 1

Indeks klasifikasi longsor pada lokasi Sampel 1 adalah 20,78%. Tipe longsor lahan adalah longsor tanah secara rotasi (*rotational slide*). Kenampakan longsor di lokasi Sampel 1 ditunjukkan pada Gambar 5.14



Gambar 5.14 Kenampakan Longsor di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo

2. Lokasi Sampel 2

Indeks klasifikasi longsor pada lokasi Sampel 2 adalah 13,80. Tipe longsor pada lokasi ini adalah *planar slide*. Kenampakan longsor di lokasi Sampel 2 di Desa Buhu ditunjukkan pada Gambar 5.15



Gambar 5.15 Kenampakan Longsor di Desa Buhu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo



### 3. Lokasi Sampel 3

Indeks klasifikasi longsor pada lokasi Sampel 3 adalah 13,94%. Tipe longsor pada lokasi ini adalah *planar slide*. Kenampakan longsor di lokasi Sampel 2 di Desa Buhu ditunjukkan pada Gambar 5.16



Gambar 5.16 Kondisi Longsor di Desa Labanu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo

### 4. Lokasi Sampel 4

Indeks klasifikasi longsor pada lokasi Sampel 4 adalah 4,21%. Tipe longsor pada lokasi ini adalah *slide flow*. Kenampakan longsor di lokasi Sampel 2 di Desa Buhu ditunjukkan pada Gambar 5.17.



Gambar 5.17 Kondisi Longsor di Desa Toyidito Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo

#### 5. Lokasi Sampel 5

Indeks Klasifikasi longsor yang terjadi di Desa Molalahu (lokasi Sampel 5) adalah 3,83%. Tipe longsor yang terjadi adalah *slide flow*. Gambar kondisi longsor di lokasi ini ditunjukkan pada Gambar 5.18



Gambar 5.18 Kondisi Longsor di Desa Molalahu  
Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo

#### 6. Lokasi Sampel 6

Indeks klasifikasi longsor pada lokasi Sampel 6 adalah 12,98%. Jenis longsor pada lokasi ini adalah *Rotational Slide*. Gambar kondisi longsor pada lokasi ini ditunjukkan pada Gambar 5.19.



Gambar 5.19 Kondisi Longsor pada Desa Molalahu  
Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo

#### 7. Lokasi Sampel 7

Indeks klasifikasi longsor yang terjadi di lokasi Sampel 7 (Desa Isimu Utara) adalah 29,49%. Jenis longsor yang terjadi adalah *Rotational Slide*. Longsor yang terjadi pada lokasi ini dipicu oleh aktivitas manusia. Gambar kondisi longsor yang terjadi ditunjukkan pada Gambar 5.20



Gambar 5.20 Kondisi Longsor pada Desa Isimu Utara  
Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo

#### 8. Lokasi Sampel 8

Tipe perpindahan massa pada lokasi sampel ini adalah potensial *Rock Block Slide*. Gambar kondisi perpindahan massa pada lokasi ini ditunjukkan pada Gambar 5.21



Gambar 5.21 *Rock Blok Slide* di Desa Isimu Utara  
Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo

9. Lokasi Sampel 9

Longsoran pada Sampel 9 adalah longsoran lama yang pernah terjadi. Indeks klasifikasi longsor pada lokasi ini adalah 40%. Jenis longsoran adalah *rotational slide*. Kondisi longsoran pada lokasi Sampel 9 ditunjukkan pada Gambar 5.22.



Gambar 5.22 Kondisi Longsoran di Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo

10. Lokasi Sampel 10

..... Dalam tahap analisis

11. Lokasi Sampel 11

..... Dalam tahap analisis

12. Lokasi Sampel 12

..... Dalam tahap analisis

13. Lokasi Sampel 13

..... Dalam tahap analisis

## **BAB VI**

### **RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA**

Rencana tahapan berikutnya dari kegiatan penelitian ini adalah :

- Melanjutkan pengukuran morfometri longsor untuk lokasi sub DAS Buhiya dan Molamahu yang merupakan salah satu sub DAS di DAS Alo.
- Melanjutkan analisis tanah dan batuan
- Melanjutkan analisis tipe longsor
- Melanjutkan pembuatan Peta Sebaran Longsor.

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### 7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis awal terhadap morfometri longsoran dan analisis longsoran dapat disimpulkan bahwa :

1. Tipe longsoran yang terjadi di DAS Alo adalah *rotational slide*, *rock blok slide* dan *slide flow*.
2. Sebaran kejadian longsoran terjadi pada lahan dengan lereng curam hingga sangat curam, tanah dengan tekstur lempung berlanau dan pada penggunaan lahan semak belukar.

#### 7.2 Saran

Berdasarkan tipe dan pola sebaran longsoran di DAS Alo, maka dapat dilakukan pengelolaan lahan berdasarkan tingkat kerawanan longsor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anup, Gurung., Om Prakash Gurung., Rahul Karki., Sang Eun Oh. 2013. Improper agricultural practices lead to landslide and mass movement disasters: A case study based on upper Madi watershed, Nepal. *Emirates Journal of Food and Agriculture* 25.1 (Jan 2013): 30-38.
- Asdak, Chay. 2002. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Asdak, Chay. 2006. Hydrological Implication of Bamboo and Mixed Garden in The Upper Citarum Watershed. *Indonesian Journal of Geography Vol. 38, Number 1, June 2006*
- Hardiyatmo, Hary Christadi. 2006. *Penanganan Tanah Longsor dan Erosi*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Japan International Cooperation Agency The Government of Indonesia. 2002. *The Study on Flood Control and Water Management in Limboto-Bolango-Bone Basin in The Republic of Indonesia*. Nikken Consultants, Inc and Nippon Koei CO., LTD.
- Lihawa, Fitryane., & Sutikno, 2009. The Effect of Watershed Environmental Conditions and Landuse od Sediment Yield ini Alo-Pohu Waterhed. *International Journal of Geography, IJG. Vol. 41, No. 2, December 2009 (103-122)*. Faculty of Geography Gadjah Mada Univ. & The Indonesian Geographers Association.
- Lihawa, Fitryane. 2010. *Pemetaan Tingkat Erosi Permukaan di DAS Alo-Pohu Provinsi Gorontalo*. Lembaga Penelitian UNG.
- Patuti, Indiriati. M., dkk. 2011. Analisis Kapasitas Dukung dan Penurunan Jembatan Akibat Pengurangan Panjang Fondasi Sumuran (Tinjauan Kasus Jembatan Alorongga - Kabupaten Nagekeo, NTT) Makalah disampaikan pada *Pertemuan Ilmiah Tahunan XIV HATTI. Development of Geotechnical Engineering in Civil Works and Geo-Environment, Yogyakarta, 10-11 Februari 2011*
- Ritter, Dale.F., R.Craig Kochel., Jerry R. Miller.1995. *Process Geomorphology*. Wm.C. Brown Publisher.
- RodrÃ-guez, LÃ3pez., Sara R., Blanco-Libreros., Juan F. 2013. Illicit Crops in Tropical America: Deforestation, Landslides, and the Terrestrial Carbon Stocks. *Report Information from ProQuest*.

- Suratman, Worosuprojo. 2002. Studi Erosi Parit dan Longsoran Dengan Pendekatan Geomorfologis di Daerah Aliran Sungai Oyo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Disertasi*. Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Seyhan, Ersin. 1990. Dasar-dasar Hidrologi. *Diterjemahkan* oleh Ir. Sentot Subagyo. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Suripin. 2004. *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*. Andi, Yogyakarta.
- Tun Lee, Kwan., Lin Ying-Tin. 2006. Flow Analysis Of Landslide Dammed Lake Watersheds: A Case Study. *Journal of the American Water Resources Association* 42.6 (Dec 2006): 1615-1628
- Zuidam, R.A. Van 1979. *Terrain Analysis and Clasification Using Aerial Photographs a Geomorphological Approach*. ITC Textbook of Photo Intepretation VII-6 Enschede The Netherland.



Lampiran 1: Lembar Observasi Lapangan

**TABEL ISIAN DATA UNTUK PENGUKURAN LAPANGAN**

<p><b>I UMUM</b></p> <p>1. Lokasi Penelitian</p> <p>a. Letak Administrasi .....</p> <p>b. Letak Pada Peta (Simbol)</p> <p>2. Longsoran yang ditemui/terjadi di daerah penelitian</p> <p>a. Jenis/Type longsoran</p> <p>a.1 Slump <input type="checkbox"/></p> <p>a.2 Debris Slide <input type="checkbox"/></p> <p>a.3 Debris Fall <input type="checkbox"/></p> <p>a.4 Rock Slide <input type="checkbox"/></p> <p>a.5 Rock Fall <input type="checkbox"/></p> <p>b. Material yang dilongsorkan</p> <p>b.1 Bedrock <input type="checkbox"/></p> <p>b.2 Rock Fragment <input type="checkbox"/></p> <p>b.3 Soil <input type="checkbox"/></p> <p>c. Ukuran longsoran</p> <p>c.1 Panjang (m) <input type="checkbox"/></p> <p>c.2 Lebar (m) <input type="checkbox"/></p> <p>c.3 Dalam (m) <input type="checkbox"/></p> <p><b>II IKLIM</b> Curah Hujan (mm/jam)</p> <p><b>III GEOMORFOLOGI</b></p>	<p><b>IV TOPOGRAFI</b></p> <p>1. Bagian dari topografi</p> <p>a. Puncak <input type="checkbox"/></p> <p>b. Lereng atas <input type="checkbox"/></p> <p>c. Lereng tengah <input type="checkbox"/></p> <p>d. Lereng bawah <input type="checkbox"/></p> <p>e. Dasar lembah <input type="checkbox"/></p> <p>2. Ketinggian <span style="float: right;">M</span></p> <p>3. Kemiringan Lereng <span style="float: right;">%</span></p> <p>a. Datar atau hampir datar <input type="checkbox"/></p> <p>b. Miring <input type="checkbox"/></p> <p>c. Terjal <input type="checkbox"/></p> <p>d. Sangat Terjal <input type="checkbox"/></p> <p>Bentuk lereng secara umum</p> <p>a. Cekung <input type="checkbox"/></p> <p>b. Cembung <input type="checkbox"/></p> <p>c. Lurus <input type="checkbox"/></p> <p>4. Ada tidaknya scrap</p> <p>a. Ada <input type="checkbox"/></p> <p>b. Tidak ada <input type="checkbox"/></p> <p>5. Bentuk dinding lembah</p> <p>a. Lurus <input type="checkbox"/></p> <p>b. Lubang dangkal <input type="checkbox"/></p> <p>c. Lubang dalam <input type="checkbox"/></p> <p><b>V. TANAH</b></p> <p>1. Tekstur tanah:</p>
--	--

<p>1. Satuan bentuk lahan</p> <p>2. Proses yang terjadi</p> <p>3. Tenaga yang bekerja</p>	<p>2. Warna Tanah:</p> <p>3. Solum Tanah</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Sangat dangkal</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Dangkal</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Agak dalam</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Dalam</p> <p style="margin-left: 20px;">e. Sangat dalam</p> <p>4. Konsistensi</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Dalam keadaan basah</p> <p style="margin-left: 40px;">a.1 Kelekatan</p> <p style="margin-left: 40px;">a.2 Keliatan</p>
<p>b. Dalam keadaan kering:</p> <p>c. Dalam keadaan lembab:</p> <p>5. Permeabilitas</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Lambat</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Sedang</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Agak cepat</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Cepat</p> <p>6. Drainase permukaan</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Sangat jelek</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Jelek</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Tidak sempurna</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Cukup baik</p> <p style="margin-left: 20px;">e. Baik</p> <p style="margin-left: 20px;">f. Agak berlebihan</p> <p style="margin-left: 20px;">g. Berlebihan</p>	<p>7. Kerapatan Kekar</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Sangat jarang</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Jarang</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Sedang</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Rapat</p> <p style="margin-left: 20px;">e. Sangat Rapat</p> <p>8. Permeabilitas</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Sangat tinggi</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Tinggi</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Sedang</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Rendah</p>
<p><b>VI GEOLOGI</b></p> <p>1. Lithologi</p> <p>2. Struktur</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Kekar</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Patahan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Lipatan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Ketidakselarasan</p> <p>3. Formasi</p> <p>4. Dip/Strike</p> <p>5. Jurus/Dipping</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Dip : .....</p>	<p><b>VII. HIDROLOGI</b></p> <p>1. Keterdapatan mata air/rembesan</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Ada</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Tidak ada</p> <p style="margin-left: 20px;">Kedalaman muka air tanah</p> <p style="margin-left: 40px;">a. lebih dari 5 m</p> <p style="margin-left: 40px;">b. 2,5 - 5 m</p> <p style="margin-left: 40px;">c. 1 - 2,5 m</p> <p style="margin-left: 40px;">d. Kurang dari 1 m</p> <p>2. Genangan</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Tidak ada</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Ada, dengan pengeringan cepat</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Ada, dengan pengeringan lambat</p>
<p><b>VIII. PENGGUNAAN LAHAN</b></p> <p>1. Jenis/tipe penggunaan lahan</p>	

b. Strike : .....

6. Tingkat lapuk batuan
- a. Segar (tak lapuk)
  - b. Lapuk ringan
  - c. Lapuk sedang
  - d. Lapuk kuat
  - e. Lapuk sempurna



- a. Hutan
- b. Tegalan
- c. Pemukiman
- d. Sawah


2. Luasan penggunaan lahan

- a. Kering
- b. Jarang
- c. Menengah
- d. Padat
- e. sangat padat


Lampiran 2

NOMOR TITIK	NOMOR FOTO	MORFOMETRI LONGSORAN									NILAI INDEKS MORFOLOGI				
		Dc	Dx	Lc	Lm	Lf	Lr	Wc	Wx	L	Indeks klasifikasi (D/L x 100%)	Indeks Penipisan (Lm/Lc)	Indeks Pelebaran (Wx/Wc)	Indeks Perpindahan (Lr/Lc)	Indeks Aliran
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	261-266	1,33	1,1	0,9	1,9	3,2	4,5	7,2	8,4	6,4	20,78	2,11	1,17	5,00	35,19
2	269-274	1,38	0,55	2,3	7,7	2,3	2,3	4,52	6,96	10	13,80	3,35	1,54	1,00	180,72
3	275-277	0,46	0,16	2,5	2,5	2,78	0,8	2,63	4,92	3,3	13,94	1,00	1,87	0,32	87,07
4	278-287	1,78	15	23	35,3	5,2	7	37,86	43	42,3	4,21	1,53	1,14	0,30	20,84
5	288-292	0,47	46,2	14,8	10,16	5,8	2,1	3,35	5,76	12,26	3,83	0,69	1,72	0,14	49,39
6	293-296	0,68	1,2	3	3,6	1,36	1,64	5,6	6,2	5,24	12,98	1,20	1,11	0,55	12,86
7	297-299	3,2	4,1	7,42	6,86	2,5	3,99	9,5	16,8	10,85	29,49	0,92	1,77	0,54	71,04
8	308-310														
9	311-312	8			36		7	36,7	48,6	20	40,00	#DIV/0!	1,32	#DIV/0!	#DIV/0!
10	313-316														
11	319	2,5	3,8	22,5	21,2	14,2	8,3	12,44	19,34	29,5	8,47	0,94	1,55	0,37	52,26
12	326-331	0,8	0,5	3,3	3,2	1,9	1,4	2,5	3,3	4,6	17,39	0,97	1,32	0,42	31,03
13	332-333														

		LABORATORIUM TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO <small>Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Telp. (0435)-821183</small>	
<b>BERAT JENIS</b>			
Lokasi Pengujian : Laboratorium Teknik Sipil UNG		Waktu : 20 Juni 2013	
Lokasi Material : Desa ALO		Dibuat oleh : Pristian. CS	
1	No. Pionometer	A	B
2	Berat Pionometer	$M_1$ gram	30,57    30,46
3	Berat tanah kering + Pionometer	$M_2$ gram	80,57    80,46
4	Berat tanah kering + air + pionometer	$M_3$ gram	108,58    107,02
5	Berat air + pionometer	$M_4$ gram	81,30    80,20
6	Temperatur t <sup>o</sup> C	25,00	
7	$A = M_2 - M_1$	50,00	50,00
8	$B = M_3 - M_4$	27,28	26,82
9	$C = A - B$	22,72	23,18
10	Berat Jenis, $G_1 = A/C$	2,20	2,16
11	Berat Jenis rata-rata, $G_1$	2,18	
12	$G_{20}$ pada t <sup>o</sup> C	0,9970	
13	$G$ untuk 27,5 °C = $G = (G_{20} \text{ pada t}^{\circ}\text{C}) / (G_{20} \text{ pada } 27,5^{\circ}\text{C})$	2,18	



LABORATORIUM TEKNIK SIPIL  
JURUSAN TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Telp. (0435)-821183

## BERAT JENIS

Lokasi Pengujian : Laboratorium Teknik Sipil UNG  
Lokasi Material : Desa BUHU

Waktu : 20 Juni 2013  
Dibuat oleh : pristian. CS

1	No. Picnometer		A	B
2	Berat Picnometer	$M_1$ gram	28,97	29,23
3	Berat tanah kering + Picnometer	$M_2$ gram	78,97	79,23
4	Berat tanah kering + air + picnometer	$M_3$ gram	108,78	107,56
5	Berat air + picnometer	$M_4$ gram	78,83	79,25
6	Temperatur $t^{\circ}\text{C}$		25,00	
7	$A = M_2 - M_1$		50,00	50,00
8	$B = M_3 - M_4$		29,95	28,31
9	$C = A - B$		20,05	21,69
10	Berat Jenis, $G_1 = A/C$		2,49	2,31
11	Berat Jenis rata-rata, $G_1$		2,40	
12	$G_{25}$ pada $t^{\circ}\text{C}$		0,9970	
13	$G$ untuk $27,5^{\circ}\text{C} = G = (G_{25} \text{ pada } t^{\circ}\text{C}) / (G_{25} \text{ pada } 27,5^{\circ}\text{C})$		2,40	



LABORATORIUM TEKNIK SIPIL  
JURUSAN TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Telp. (0435)-821183

## BERAT JENIS

Lokasi Pengujian : Laboratorium Teknik Sipil UNG  
Lokasi Material : Desa ISIMU UTARA

Waktu : 24 Juni 2013  
Dibuat oleh : Pristian. CS

1	No. Picnometer		A	B
2	Berat Picnometer	$M_1$ gram	51,59	50,76
3	Berat tanah kering + Picnometer	$M_2$ gram	101,59	100,76
4	Berat tanah kering + air + picnometer	$M_3$ gram	180,87	181,03
5	Berat air + picnometer	$M_4$ gram	150,12	149,86
6	Temperatur $t^{\circ}\text{C}$		25,00	
7	$A = M_2 - M_1$		50,00	50,00
8	$B = M_3 - M_4$		30,75	31,17
9	$C = A - B$		19,25	18,83
10	Berat Jenis, $G_1 = A/C$		2,60	2,66
11	Berat Jenis rata-rata, $G_1$		2,63	
12	$G_{27}$ pada $t^{\circ}\text{C}$		0,9970	
13	$G$ untuk $27,5^{\circ}\text{C} = G = (G_{27} \text{ pada } t^{\circ}\text{C}) / (G_{27} \text{ pada } 27,5^{\circ}\text{C})$		2,63	



LABORATORIUM TEKNIK SIPIL  
JURUSAN TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Telp. (0435)-821183

## BERAT JENIS

Lokasi Pengujian : Laboratorium Teknik Sipil UNG  
Lokasi Material : Desa LABANU

Waktu : 20 Juni 2013  
Dibuat oleh : Pristian. CS

1	No. Picnometer		A	B
2	Berat Picnometer	$M_1$ gram	29,60	28,80
3	Berat tanah kering + Picnometer	$M_2$ gram	79,60	78,80
4	Berat tanah kering + air + picnometer	$M_3$ gram	108,46	107,42
5	Berat air + picnometer	$M_4$ gram	80,23	79,69
6	Temperatur $t^{\circ}\text{C}$		25,00	
7	$A = M_2 - M_1$		50,00	50,00
8	$B = M_3 - M_4$		28,23	27,73
9	$C = A - B$		21,77	22,27
10	Berat Jenis, $G_1 = A/C$		2,30	2,25
11	Berat Jenis rata-rata, $G_1$		2,27	
12	$G_{27}$ pada $t^{\circ}\text{C}$		0,9970	
13	$G$ untuk $27,5^{\circ}\text{C} = G = (G_{27} \text{ pada } t^{\circ}\text{C}) / (G_{27} \text{ pada } 27,5^{\circ}\text{C})$		2,27	





LABORATORIUM TEKNIK SIPIL  
JURUSAN TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jl.Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Telp. (0435)-821183

## BERAT JENIS

Lokasi Pengujian : Laboratorium Teknik Sipil UNG  
Lokasi Material : Desa LALUNGA 1

Waktu : 22 Juni 2013  
Dibuat oleh : Pristian. CS

1	No. Picnometer		A	B
2	Berat Picnometer	$M_1$ gram	48,43	47,10
3	Berat tanah kering + Picnometer	$M_2$ gram	98,43	97,10
4	Berat tanah kering + air + picnometer	$M_3$ gram	177,23	176,45
5	Berat air + picnometer	$M_4$ gram	147,24	146,86
6	Temperatur $t^{\circ}\text{C}$		25,00	
7	$A = M_2 - M_1$		50,00	50,00
8	$B = M_3 - M_4$		29,99	29,59
9	$C = A - B$		20,01	20,41
10	Berat Jenis, $G_1 = A/C$		2,50	2,45
11	Berat Jenis rata-rata, $G_1$		2,47	
12	$G_{27}$ pada $t^{\circ}\text{C}$		0,9970	
13	$G$ untuk $27,5^{\circ}\text{C} = G = (G_{27} \text{ pada } t^{\circ}\text{C}) / (G_{27} \text{ pada } 27,5^{\circ}\text{C})$		2,48	



LABORATORIUM TEKNIK SIPIL  
JURUSAN TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Telp. (0435)-821183

## BERAT JENIS

Lokasi Pengujian : Laboratorium Teknik Sipil UNG  
Lokasi Material : Desa LALUNGA 2

Waktu : 22 Juni 2013  
Dibuat oleh : Pristian. CS

1	No. Picnometer		A	B
2	Berat Picnometer	$M_1$ gram	47,10	48,24
3	Berat tanah kering + Picnometer	$M_2$ gram	97,10	98,24
4	Berat tanah kering + air + picnometer	$M_3$ gram	173,87	174,23
5	Berat air + picnometer	$M_4$ gram	144,62	145,25
6	Temperatur $t^{\circ}\text{C}$		25,00	
7	$A = M_2 - M_1$		50,00	50,00
8	$B = M_3 - M_4$		29,25	28,98
9	$C = A - B$		20,75	21,02
10	Berat Jenis, $G_1 = A/C$		2,41	2,38
11	Berat Jenis rata-rata, $G_1$		2,39	
12	$G_{27}$ pada $t^{\circ}\text{C}$		0,9970	
13	$G$ untuk $27,5^{\circ}\text{C} = G = (G_{27} \text{ pada } t^{\circ}\text{C}) / (G_{27} \text{ pada } 27,5^{\circ}\text{C})$		2,40	



LABORATORIUM TEKNIK SIPIL  
JURUSAN TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Telp. (0435)-821183

## BERAT JENIS

Lokasi Pengujian : Laboratorium Teknik Sipil UNG  
Lokasi Material : Desa TOYIDITO

Waktu : 22 Juni 2013  
Dibuat oleh : Pristian.CS

1	No. Picnometer		A	B
2	Berat Picnometer	$M_1$ gram	50,75	51,47
3	Berat tanah kering + Picnometer	$M_2$ gram	100,75	101,47
4	Berat tanah kering + air + picnometer	$M_3$ gram	182,67	181,43
5	Berat air + picnometer	$M_4$ gram	149,35	150,69
6	Temperatur $t^{\circ}\text{C}$		25,00	
7	$A = M_2 - M_1$		50,00	50,00
8	$B = M_3 - M_4$		33,32	30,74
9	$C = A - B$		16,68	19,26
10	Berat Jenis, $G_1 = A/C$		3,00	2,60
11	Berat Jenis rata-rata, $G_1$		2,80	
12	$G_{27}$ pada $t^{\circ}\text{C}$		0,9970	
13	$G$ untuk $27,5^{\circ}\text{C} = G = (G_{27} \text{ pada } t^{\circ}\text{C}) / (G_{27} \text{ pada } 27,5^{\circ}\text{C})$		2,80	



LABORATORIUM TEKNIK SIPIL  
JURUSAN TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
Jl.Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Telp. (0435)-821183

## KADAR AIR MULA-MULA

Tanggal Praktikum : 13 Juni 2013  
Dikerjakan Oleh : Pristian.CS  
Lokasi Material : Desa ALO  
Lokasi Pengujian : Laboratorium Teknik Sipil

### *Hasil Pengamatan :*

1	No. Cawan Timbang		1	2
2	Berat Cawan Kosong	$M_1$ Gram	9,58	9,63
3	Berat Cawan + Tanah Basah	$M_2$ Gram	21,61	23,34
4	Berat Cawan + Tanah Kering	$M_3$ Gram	18,76	20,10
5	Berat Air	$(M_2 - M_3)$ Gram	2,85	3,24
6	Berat Tanah Kering	$(M_3 - M_1)$ Gram	9,18	10,47
7	Kadar Air (%)	$[(M_2 - M_3)/(M_3 - M_1)] \times 100 \%$	31,05%	30,95%
8	Kadar Air Rata-Rata (%)		31,00%	

Lampiran 4

FOTO DOKUMENTASI LAPANGAN



Pengukuran Morfometri Longsoran



Kondisi Longsoran



Analisis Batuan di Laboratorium Geologi